
PŘÍLOHA 1.4

Vyhodnocení identifikovaných dopravně-bezpečnostních deficitů

v rámci BI PK z roku 2016



ve staničení

km 0,000 – 4,519

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 0,051 | ID 53
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 2× - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,915122985840N, 12,692942619324E
Staničení km 0,051
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 0,126 | ID 49
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 2× - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,915344238281N, 12,691909790039E
Staničení km 0,126
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 0,204 | ID 728
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 1× - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,915569305420N, 12,690861701965E
Staničení km 0,204
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 0,273 | ID 54
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 1× - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,915760040283N, 12,689955711365E
Staničení km 0,273
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 0,358 | ID 40
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka Současně odstranění stromů.
Náročnost realizace **Složité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 2× - Strom
 2× - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,916015625000N, 12,688782691956E
Staničení km 0,358
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 0,508 | ID 34
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka Současně odstranění stromů.
Náročnost realizace **Složité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 2× - Strom
 2× - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,916011810303N, 12,688799858093E
Staničení km 0,508
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 0,514 | ID 37
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 380 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,916351318359N, 12,687250137329E
Staničení km 0,514
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 0,920 | ID 43
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Reklamní zařízení
Kategorie 4× - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Závažnost rizika **Nízká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,917629241943N, 12,681418418884E
Staničení km 0,920
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 0,921 | ID 56
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Reklamní zařízení
Kategorie 70 m - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,917713165283N, 12,681044578552E
Staničení km 0,921
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 0,925 | ID 42
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán
Poznámka -
Náročnost realizace **Složité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Přechod z extravilánu do intravilánu
Kategorie 1× - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,917568206787N, 12,681322097778E
Staničení km 0,925
Katastrální území Intravilán - Trstěnice
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 0,974 | ID 58
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka -
Náročnost realizace **Složité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Přístupové podmínky pro chodce
Kategorie 105 m - Absence pěší infrastruktury
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,917846679688N, 12,680306434631E
Staničení km 0,974
Katastrální území Intravilán - Trstěnice
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 1,181 | ID 65
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1
Poznámka -
Náročnost realizace **Složité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Přechod pro chodce
Kategorie 1× - Absence prvků pro OOSPO
 1× - Dlouhý nedělený přechod pro chodce
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka Délka přechodu je 14 m.

Lokalizace

GPS 49,918350219727N, 12,677970886230E
Staničení km 1,181
Katastrální území Intravilán - Trstěnice
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 1,198 | ID 122
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka -
Náročnost realizace **Složité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Přístupové podmínky pro chodce
Kategorie 140 m - Chodník vůči vozovce v neadekvátní výškové poloze (nedostatečně vyvýšený)
Závažnost rizika **Nízká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,918491363525N, 12,677608489990E
Staničení km 1,198
Katastrální území Intravilán - Trstěnice
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 1,395 | ID 2297
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Reklamní zařízení
Kategorie 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Závažnost rizika **Nízká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,919506072998N, 12,676505088806E
Staničení km 1,395
Katastrální území Intravilán - Trstěnice
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 1,473 | ID 72
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Reklamní zařízení
Kategorie 1× - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,920207977295N, 12,676489830017E
Staničení km 1,473
Katastrální území Intravilán - Trstěnice
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 1,543 | ID 75
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka Adekvátní prodloužení svodidla a výškových náběhů.
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Zadržné zařízení
Kategorie 1× - Krátké svodidlo u příčného propustku
 2× - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka Krátké výškové náběhy na obou koncích svodidla.

Lokalizace

GPS 49,920879364014N, 12,676441192627E
Staničení km 1,543
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 1,581 | ID 78
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Zadržné zařízení
Kategorie 1× - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

Lokalizace

GPS 49,921119689941N, 12,676328659058E
Staničení km 1,581
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 1,699 | ID 82
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 110 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,922149658203N, 12,675642967224E
Staničení km 1,699
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 2,096 | ID 89
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 25 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,925403594971N, 12,673314094543E
Staničení km 2,096
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 2,201 | ID 90
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 4× - Strom
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,926242828369N, 12,672709465027E
Staničení km 2,201
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

 I/21H - Směr staničení | km 2,235 | ID 92
 BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka -

Náročnost realizace **Složité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka

Kategorie 2× - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Závažnost rizika **Vysoká**

Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,926521301270N, 12,672495841980E

Staničení km 2,235

Katastrální území Extravilán

Správce PK Správa Karlovy Vary

Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

 I/21H - Směr staničení | km 2,253 | ID 93
 BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění

Poznámka -

Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka

Kategorie 1× - Strom

Závažnost rizika **Vysoká**

Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,926654815674N, 12,672406196594E

Staničení km 2,253

Katastrální území Extravilán

Správce PK Správa Karlovy Vary

Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 2,285 | ID 94
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 250 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,926918029785N, 12,672215461731E
Staničení km 2,285
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 2,371 | ID 97
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Mezikřižovatkový úsek
Kategorie 1× - Absence SDZ a VDZ
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

Lokalizace

GPS 49,927612304688N, 12,671601295471E
Staničení km 2,371
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 2,527 | ID 96
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Systematické opatření II.
Poznámka -
Náročnost realizace **Složité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Autobusová zastávka
Kategorie 1× - Neadekvátně označená zastávka - neadekvátní postřehnutelnost zastávky (např. chybné DZ)
 1× - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
 1× - Neadekvátní provedení VDZ
 1× - Neadekvátní stav SDZ
 1× - Nevhodný typ zastávky (zastávka se nachází v jízdním pruhu)

Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka

Neadekvátní postřehnutelnost zastávky vlivem bezprostředního umístění za výškovým obloukem. Absence VDZ V 11a. Autobusová zastávka se nachází v blízkosti sjezdu, může docházet k rizikovému průpletu. Neadekvátní provedení VDZ V 4.

Lokalizace

GPS 49,928909301758N, 12,670746803284E
Staničení km 2,527
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 2,549 | ID 2298
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo a současně realizovat směrové vychýlení svodidla. Řešit společně se záznamem ID 99.
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 50 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,929100036621N, 12,670639038086E
Staničení km 2,549
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 2,582 | ID 99
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka Adekvátní prodloužení svodidla a výškového náběhu. Řešit společně se záznamem ID 2298.
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Zadržné zařízení
Kategorie 1× - Krátké svodidlo před - pevnou překážkou
 1× - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka Délka svodidla před sloupem je 10 m. Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

Lokalizace

GPS 49,929630279541N, 12,670210838318E
Staničení km 2,582
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 2,631 | ID 101
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka Současně odstranění stromu, vzrostlé zeleně.
Náročnost realizace **Stožité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 1× - Stromy, vzrostlá zeleň
 1× - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka Rizikové pouze čelo B.

Lokalizace

GPS 49,929775238037N, 12,670214653015E
Staničení km 2,631
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 2,681 | ID 102
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 70 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,930156707764N, 12,669859886169E
Staničení km 2,681
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 2,819 | ID 105
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 1× - Strom
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,931293487549N, 12,669065475464E
Staničení km 2,819
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 2,923 | ID 112
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Mezikřížovatkový úsek
Kategorie 1× - Absence SDZ a VDZ
Závažnost rizika Nizká
Poznámka Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

Lokalizace

GPS 49,932041168213N, 12,668417930603E
Staničení km 2,923
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka -
Náročnost realizace Administrativní řešení

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 2,961 | ID 2299
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 45 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika Vysoká
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,932449340820N, 12,668223381042E
Staničení km 2,961
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo. Řešit společně se záznamem ID 107.
Náročnost realizace Administrativní řešení

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 2,982 | ID 107
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Prodloužení stávajícího svodidla
Poznámka Řešit společně se záznamem ID 2299.
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Zadržné zařízení
Kategorie 1× - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křižením PK, vodoteč)
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,932605743408N, 12,668096542358E
Staničení km 2,982
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 3,046 | ID 113
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 20 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,933147430420N, 12,667731285095E
Staničení km 3,046
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

 I/21H - Směr staničení | km 3,067 | ID 115
 BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření	Ochrana svodidly
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	<input checked="" type="checkbox"/> 1× - Sloupy el. vedení, VO apod. <input checked="" type="checkbox"/> 1× - Tuhé čelo trubního propustku pod sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika	Vysoká
Poznámka	-

Lokalizace

GPS	49,933464050293N, 12,667474746704E
Staničení	km 3,067
Katastrální území	Extravilán
Správce PK	Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

Nově evidováno

 I/21H - Směr staničení | km 3,086 | ID 117
 BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka	V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo a současně realizovat směrové vychýlení svodidla.
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit	Pevná překážka
Kategorie	<input checked="" type="checkbox"/> 10 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika	Střední
Poznámka	-

Lokalizace

GPS	49,933643341064N, 12,667252540588E
Staničení	km 3,086
Katastrální území	Extravilán
Správce PK	Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost	90 km/h

Nově evidováno

 I/21H - Směr staničení | km 3,384 | ID 119
 BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit	Reklamní zařízení
Kategorie	<input checked="" type="checkbox"/> 1× - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Lokalizace

GPS	49,935283660889N, 12,664895057678E
Staničení	km 3,384
Katastrální území	Intravilán - Drmoul
Správce PK	Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost	50 km/h

Nově evidováno

 I/21H - Směr staničení | km 3,573 | ID 125
 BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření	Stavební úprava křižovatky, vč. dopravního značení
Poznámka	-
Náročnost realizace	Složité řešení

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	<input checked="" type="checkbox"/> 1× - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)
	<input checked="" type="checkbox"/> 1× - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Lokalizace

GPS	49,937007904053N, 12,664536476135E
Staničení	km 3,573
Katastrální území	Intravilán - Drmoul
Správce PK	Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost	50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 3,629 | ID 137
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Přechod pro chodce
Kategorie 1× - Absence prvků pro OOSPO
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,937446594238N, 12,664856910706E
Staničení km 3,629
Katastrální území Intravilán - Drmoul
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1
Poznámka -
Náročnost realizace **Složitě řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 4,120 | ID 140
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Autobusová zastávka
Kategorie 1× - Zakryté nebo nepřehledné SDZ
Závažnost rizika **Nízká**
Poznámka SDZ IJ 4c je zakryto zelení.

Lokalizace

GPS 49,941753387451N, 12,665883064270E
Staničení km 4,120
Katastrální území Intravilán - Drmoul
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Realizace údržby v podobě odstranění zeleně
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 4,223 | ID 290
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Přístupové podmínky pro chodce
Kategorie 145 m - Absence pěší infrastruktury
Závažnost rizika Střední
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,942977905273N, 12,665902137756E
Staničení km 4,223
Katastrální území Intravilán - Drmoul
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka -
Náročnost realizace Složitě řešení

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 4,401 | ID 145
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 140 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika Střední
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,944324493408N, 12,666010856628E
Staničení km 4,401
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka -
Náročnost realizace Administrativní řešení

Nově evidováno

I/21H - Směr staničení | km 4,970 | ID 299
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Realizace, oprava VDZ
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Křižovatka
Kategorie 1× - Absence nebo opotřebované VDZ
Závažnost rizika **Nízká**
Poznámka Opotřebované VDZ V 2b, V 4.

Lokalizace

GPS 49,949356079102N, 12,665267944336E
Staničení km 4,970
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 4,737 | ID 2186
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 10 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nízká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,947254180908N, 12,665540695190E
Staničení km 4,737
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 4,567 | ID 2187
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 155 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,945716857910N, 12,665936470032E
Staničení km 4,567
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 4,476 | ID 2188
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Náprava provedení VDZ
Poznámka V daném směru jízdy nahradit VDZ V 2a za V 1a, které bude znemožňovat předjíždění.
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Mezikřížovatkový úsek
Kategorie 120 m - Chybně provedené VDZ (neodpovídá délce rozhledu pro předjíždění dle ČSN 73 6101)
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,944961547852N, 12,665971755981E
Staničení km 4,476
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 4,396 | ID 2189
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Přechod z extravilánu do intravilánu
Kategorie 1× - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,944515228271N, 12,665942192078E
Staničení km 4,396
Katastrální území Intravilán - Drmoul
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán
Poznámka -
Náročnost realizace **Složité řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 3,489 | ID 2190
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Křižovatka
Kategorie 1× - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,936214447021N, 12,664546966553E
Staničení km 3,489
Katastrální území Intravilán - Drmoul
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Realizace usměrnění dopravních proudů
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 3,378 | ID 2193

Bez reakce

BI PK (2016)

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Reklamní zařízení
Kategorie 2× - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Závažnost rizika **Nízká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,935214996338N, 12,664665222168E
Staničení km 3,378
Katastrální území Intravilán - Drmoul
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 3,330 | ID 2194

Bez reakce

BI PK (2016)

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Reklamní zařízení
Kategorie 1× - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Závažnost rizika **Nízká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,934761047363N, 12,664579391479E
Staničení km 3,330
Katastrální území Intravilán - Drmoul
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 3,276 | ID 2197
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření: Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit: Zádržné zařízení
Kategorie: 1× - Krátký výškový náběh svodidla
 1× - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
Závažnost rizika: **Nizká**
Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr. Neadekvátní propojení výškového náběhu a pásnice svodidla.

Lokalizace

GPS: 49,934402465820N, 12,665223121643E
Staničení: km 3,276
Katastrální území: Intravilán - Drmoul
Správce PK: Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 3,206 | ID 2320
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření: Prodloužení stávajícího svodidla
Poznámka: Současně realizovat směrové vychýlení svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit: Zádržné zařízení
Kategorie: 1× - Krátké svodidlo před - místem nebezpečí (např. hlubina, okolí PK)
Závažnost rizika: **Střední**
Poznámka: Krátké svodidlo před vodní plochou.

Lokalizace

GPS: 49,934078216553N, 12,666038513184E
Staničení: km 3,206
Katastrální území: Intravilán - Drmoul
Správce PK: Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 3,118 | ID 2198
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 2× - Strom
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,933612823486N, 12,667072296143E
Staničení km 3,118
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 3,036 | ID 2202
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 100 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,932884216309N, 12,667718887329E
Staničení km 3,036
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla a současně realizovat směrové vychýlení svodidla a jeho pevné zavázání do svahu.
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 2,656 | ID 2207
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Mezikřížovatkový úsek
Kategorie 1× - Absence SDZ a VDZ
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

Lokalizace

GPS 49,929935455322N, 12,669926643372E
Staničení km 2,656
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 2,653 | ID 2206
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Zadržné zařízení
Kategorie 1× - Krátký výškový náběh svodidla
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

Lokalizace

GPS 49,929882049561N, 12,669901847839E
Staničení km 2,653
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 2,543 | ID 2209

Bez reakce

BI PK (2016)

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Systematické opatření II.
Poznámka -
Náročnost realizace **Složité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Autobusová zastávka
Kategorie 1× - Absence nebo opotřebované VDZ
 1× - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
 1× - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
 1× - Nevhodné uspořádání zastávky - nedostatečná šířka nebo délka zálivu
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka Absence SDZ IJ 4. Absence VDZ V 11a, V 12a. Současná délka zálivu je 20 m.

Lokalizace

GPS 49,928985595703N, 12,670539855957E
Staničení km 2,543
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 2,253 | ID 2211

Bez reakce

BI PK (2016)

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka -
Náročnost realizace **Složité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 2× - Tuhé čelo trubního propustku pod sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,926647186279N, 12,672215461731E
Staničení km 2,253
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 2,209 | ID 2212
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 60 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,926250457764N, 12,672466278076E
Staničení km 2,209
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 2,107 | ID 2215
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka -
Náročnost realizace **Složité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,925453186035N, 12,673072814941E
Staničení km 2,107
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 2,079 | ID 2217
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 1× - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,925197601318N, 12,673221588135E
Staničení km 2,079
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 1,921 | ID 2220
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 1× - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,923976898193N, 12,674118995667E
Staničení km 1,921
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 1,894 | ID 2218
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Mezikřížovatkový úsek
Kategorie 1× - Absence SDZ a VDZ
Závažnost rizika Nizká
Poznámka Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

Lokalizace

GPS 49,923732757568N, 12,674419403076E
Staničení km 1,894
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka -
Náročnost realizace Administrativní řešení

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 1,834 | ID 2221
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 1× - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika Nizká
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,923240661621N, 12,674658775330E
Staničení km 1,834
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace Jednoduché řešení

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 1,806 | ID 2222
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 1× - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,922969818115N, 12,674851417542E
Staničení km 1,806
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 1,774 | ID 2224
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 90 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,922718048096N, 12,675011634827E
Staničení km 1,774
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 1,557 | ID 2227
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Náprava provedení záchytného zařízení
Poznámka Současně adekvátní prodloužení svodidla a výškového náběhu.
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Zadržné zařízení
Kategorie 1× - Krátké svodidlo u příčného propustku
 1× - Krátký výškový náběh svodidla
 1× - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka V případě nárazu vozidla do místa zaoblení svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

Lokalizace

GPS 49,920986175537N, 12,676279067993E
Staničení km 1,557
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 1,543 | ID 2228
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán
Poznámka -
Náročnost realizace **Složité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Přechod z extravilánu do intravilánu
Kategorie 1× - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,920757293701N, 12,676416397095E
Staničení km 1,543
Katastrální území Intravilán - Trstěnice
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 1,347 | ID 2230

Bez reakce

BI PK (2016)

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření	Realizace usměrnění dopravních proudů
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit	Křižovatka
Kategorie	<input checked="" type="checkbox"/> 1× - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Lokalizace

GPS	49,919116973877N, 12,675987243652E
Staničení	km 1,347
Katastrální území	Intravilán - Trstěnice
Správce PK	Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost	50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 1,338 | ID 2231

Bez reakce

BI PK (2016)

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření	Odstranění
Poznámka	-
Náročnost realizace	Administrativní řešení

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit	Reklamní zařízení
Kategorie	<input checked="" type="checkbox"/> 2× - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Závažnost rizika	Nizká
Poznámka	-

Lokalizace

GPS	49,919013977051N, 12,676040649414E
Staničení	km 1,338
Katastrální území	Intravilán - Trstěnice
Správce PK	Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost	50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 1,208 | ID 2232

Bez reakce

BI PK (2016)

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Realizace, oprava VDZ
Poznámka Současně realizace SDZ.
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Křižovatka
Kategorie 1× - Absence nebo opotřebované VDZ
 1× - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
Závažnost rizika **Nízká**
Poznámka Opotřebované VDZ V 4 na vedlejším rameni křižovatky. Absence SDZ P 2.

Lokalizace

GPS 49,918373107910N, 12,677598953247E
Staničení km 1,208
Katastrální území Intravilán - Trstěnice
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 1,074 | ID 2233

Bez reakce

BI PK (2016)

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka -
Náročnost realizace **Složité řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Přístupové podmínky pro chodce
Kategorie 90 m - Chodník vůči vozovce v neadekvátní výškové poloze (nedostatečně vyvýšený)
Závažnost rizika **Nízká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,917984008789N, 12,679130554199E
Staničení km 1,074
Katastrální území Intravilán - Trstěnice
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,996 | ID 2234
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Přístupové podmínky pro chodce
Kategorie 45 m - Absence pěší infrastruktury
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,917732238770N, 12,680348396301E
Staničení km 0,996
Katastrální území Intravilán - Trstěnice
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka -
Náročnost realizace **Složité řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,886 | ID 2237
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 3× - Strom
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,917373657227N, 12,681902885437E
Staničení km 0,886
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,875 | ID 2238
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 1× - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,917316436768N, 12,682167053223E
Staničení km 0,875
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,849 | ID 2239
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 1× - Strom
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,917209625244N, 12,682675361633E
Staničení km 0,849
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,827 | ID 2240
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 3× - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,917098999023N, 12,683176994324E
Staničení km 0,827
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,800 | ID 2241
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 1× - Strom
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,916976928711N, 12,683695793152E
Staničení km 0,800
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,781 | ID 2242
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 70 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,916854858398N, 12,684287071228E
Staničení km 0,781
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,736 | ID 2243
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 2× - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,916561126709N, 12,685633659363E
Staničení km 0,736
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,529 | ID 2244
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 65 m - Strom
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,916393280029N, 12,686312675476E
Staničení km 0,529
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,460 | ID 2245
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 65 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nízká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,916160583496N, 12,687468528748E
Staničení km 0,460
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,379 | ID 2246
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 2× - Strom
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,915912628174N, 12,688557624817E
Staničení km 0,379
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,372 | ID 2247
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 2× - Tuhé čelo trubního propustku pod sjezdem / samostatným sjezdem
Závažnost rizika **Vysoká**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,915889739990N, 12,688703536987E
Staničení km 0,372
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka -
Náročnost realizace **Složité řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,292 | ID 2248
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 1× - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,915687561035N, 12,689674377441E
Staničení km 0,292
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,208 | ID 2249
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 4× - Strom
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,915435791016N, 12,690813064575E
Staničení km 0,208
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,137 | ID 2250
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Jednoduché řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 95 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
Závažnost rizika **Nizká**
Poznámka Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

Lokalizace

GPS 49,915237426758N, 12,691703796387E
Staničení km 0,137
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,076 | ID 2251
BI PK (2016)

Bez reakce

Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění
Poznámka -
Náročnost realizace **Administrativní řešení**

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie 1× - Strom
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,915061950684N, 12,692501068115E
Staničení km 0,076
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h

Nově evidováno

I/21H - Směr proti staničení | km 0,000 | ID 2253
BI PK (2016)

Bez reakce


Fotodokumentace



Nápravné opatření

Návrh opatření Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka -
Náročnost realizace Administrativní řešení

Specifikace dopravně-bezpečnostního deficitu

Bezpečnostní deficit Pevná překážka
Kategorie  210 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Závažnost rizika **Střední**
Poznámka -

Lokalizace

GPS 49,914779663086N, 12,693846702576E
Staničení km 0,000
Katastrální území Extravilán
Správce PK Správa Karlovy Vary
Nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h