


VILLA MATTONI
PŮDORYS 1. PP

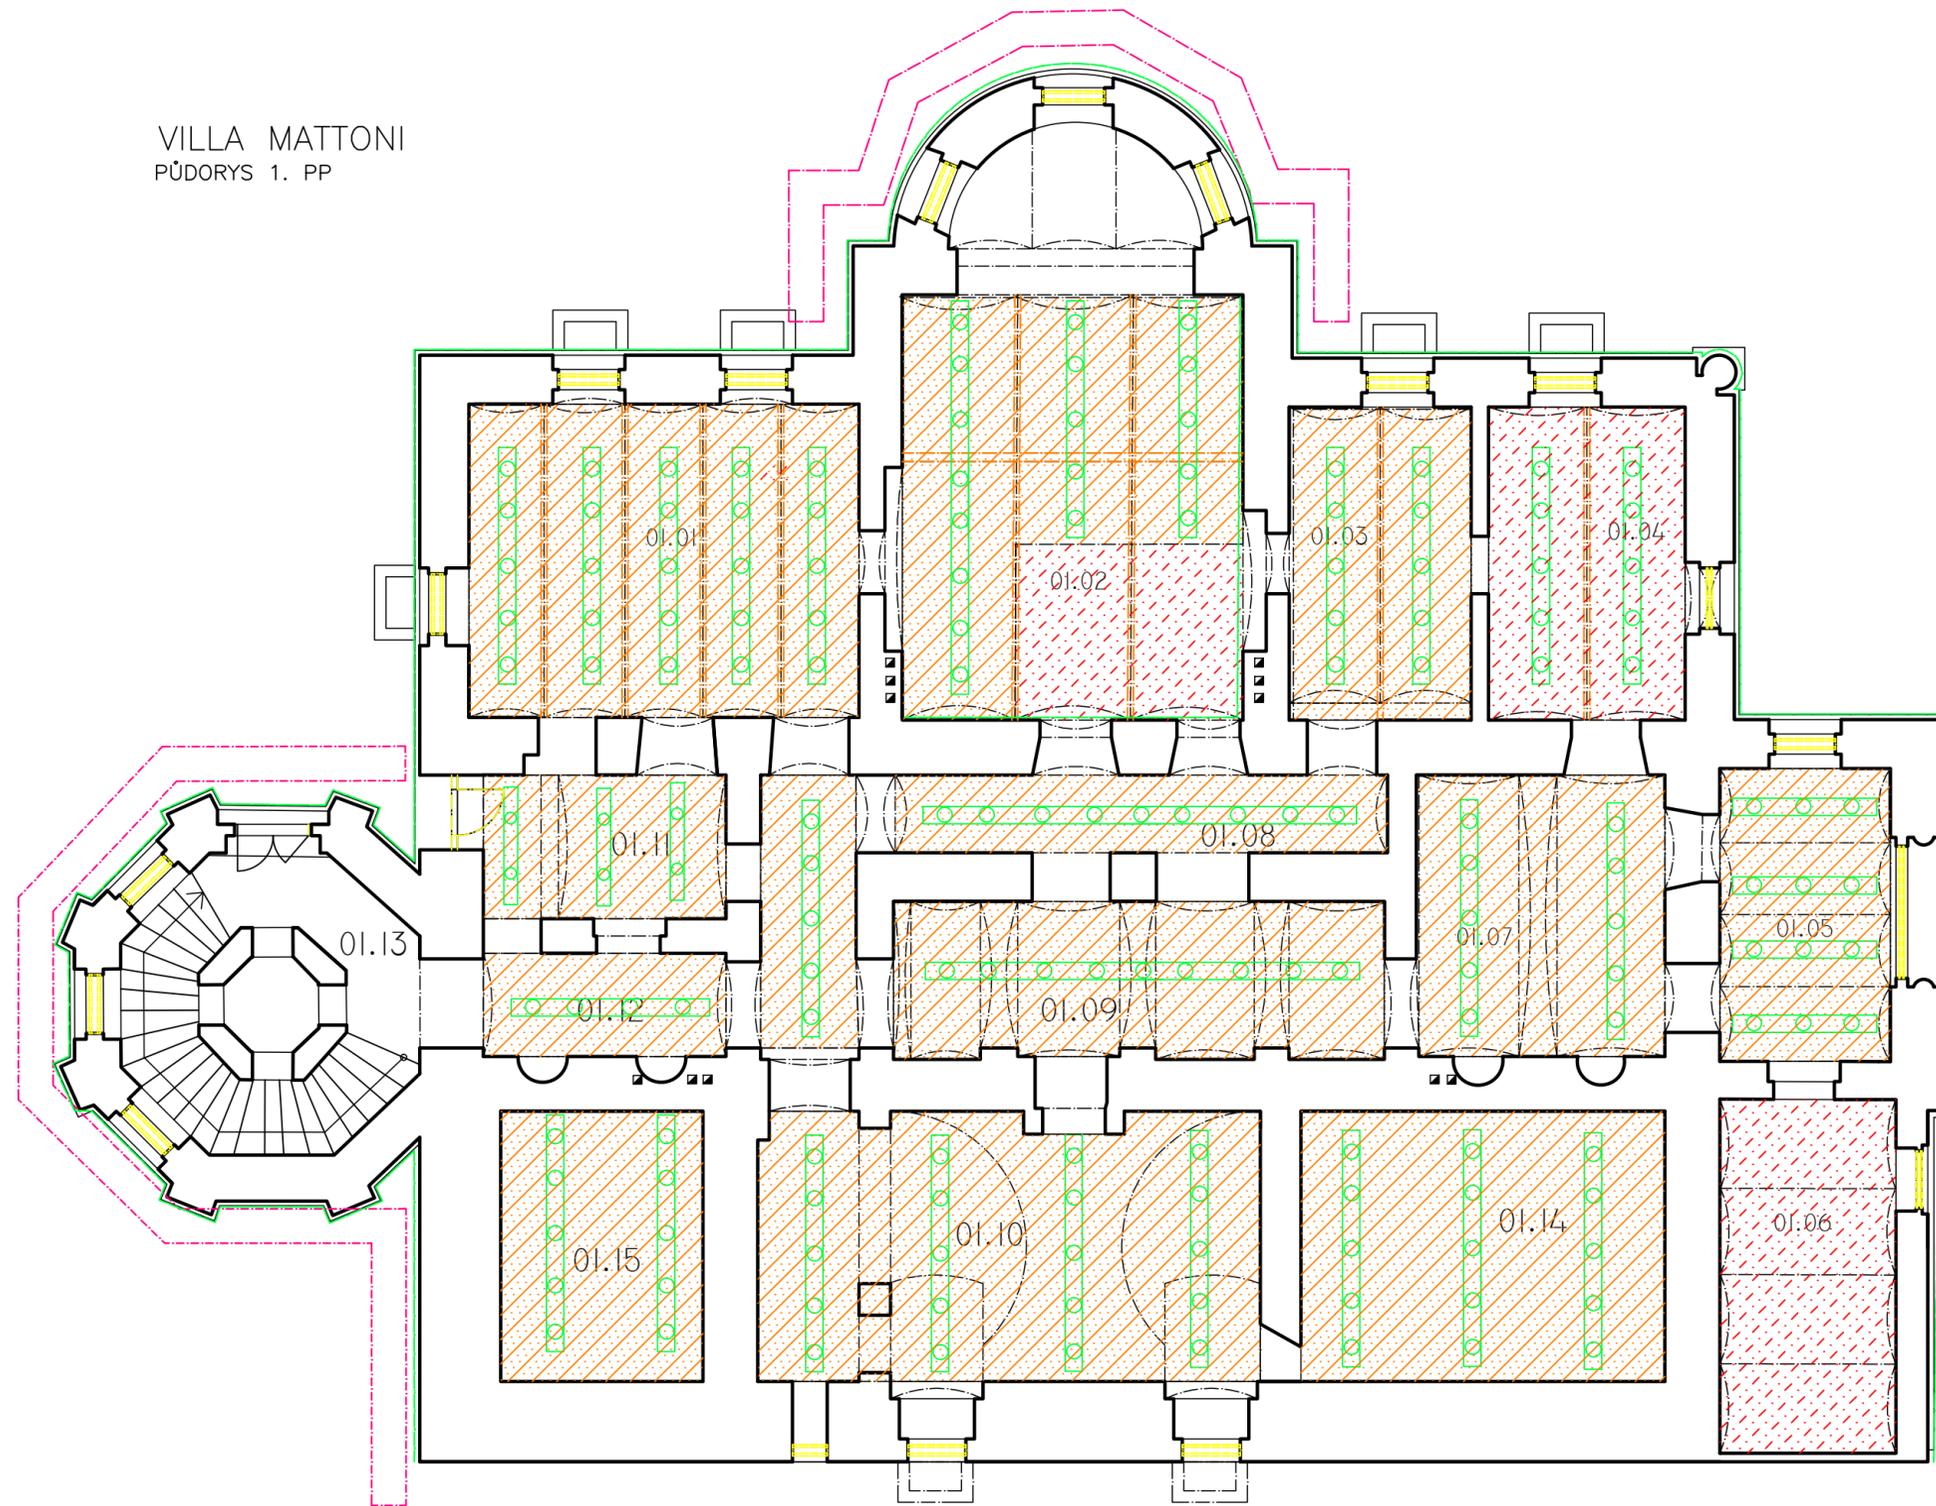

LEGENDA

-  ZCELA CHYBĚJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
-  ODHALENÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
-  ZREZLÉ OCELOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE
-  CHYBĚJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE
-  BIOLOGICKÁ DEGRADACE NA PODLAZE
-  BIOLOGICKÁ DEGRADACE NA ZDI
-  POŠKOZENÉ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
(CHYBĚJÍCÍ SKLA, POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ RÁMY, CHYBĚJÍCÍ SEGMENTY AJ.)
-  CHYBĚJÍCÍ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
-  THLINY VE ZDIVU
-  OPRAVENÉ PORUŠENÍ KONSTRUKCE INSTALACÍ TZB
-  PORUŠENÍ KONSTRUKCE INSTALACÍ TZB

-  LEŠENÍ
-  PODEPŘENÍ KLENBY

Poznámka: V interiéru objektu chybí všechna omítka.
Je zde citelná vlhkost objektu způsobená jak srážkovou vodou z 1.NP, tak absence hydro-izolace.

Zpracovala: Bc. Markéta Mířková	Vedoucí práce: Ing. Radek Zigler, Ph.D.	Školní rok: 2017/2018	Fakulta stavební ČVUT
Předmět: Diplomová práce			Datum: ZS 2017
Název dílohy: Rekonstrukce Mattoniho vily v Kyselce			Meřítko: 1:100
Název výkresu: Půdorys 1.PP – výkres poruch			Č.v.: 13