 









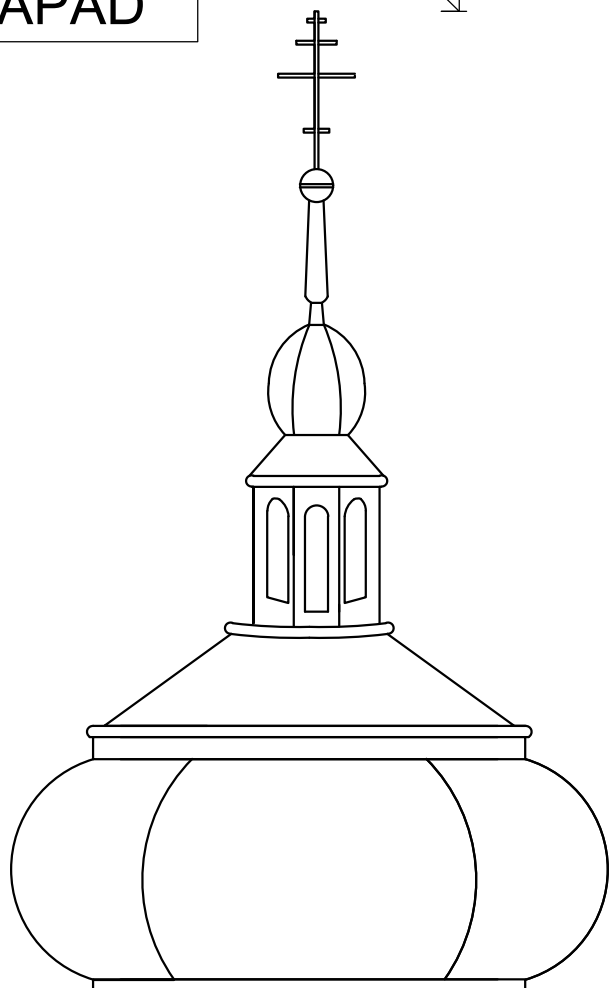
# POHLED- ZÁPAD

m 1:100

+32,575

## LEGENDA

-  POŠKOZENÍ FASÁDY, HLADKÉHO ŠTUKU Z 20. STOL.  
ROZSAH: 80-100%, V NĚKTERÝCH MÍSTECH ZCELA CHYBÍ
-  POŠKOZENÍ SOKLU, KAMENIVO 3 mm ŠTUK Z 20. STOL.  
ROZSAH: 80-100%, V NĚKTERÝCH MÍSTECH ZCELA CHYBÍ
-  POŠKOZENÍ FASÁDY, HLADKÉHO ŠTUKU Z 20. STOL.  
ROZSAH: 20-80%, PŘÍPADNĚ ČÁSTEČNÝ ROZPAD
-  POŠKOZENÍ SOKLU, KAMENIVO 3 mm ŠTUK Z 20. STOL.  
ROZSAH: 20-80%, PŘÍPADNĚ ČÁSTEČNÝ ROZPAD
-  POŠKOZENÍ BAROKNÍ ŘÍMSY  
ROZSAH: 20-80%, PŘÍPADNĚ ČÁSTEČNÝ ROZPAD
-  POŠKOZENÍ SOKLU, KAMENIVO 3 mm ŠTUK Z 20. STOL.  
BIOLOGICKÉ NAPADENÍ
-  RECENTNÍ ÚPRAVA ŘÍMSY A FASÁDY  
PO DESTRUKCI PŮVODNÍ ŘÍMSA
-  PORUŠENÍ FASÁDNÍHO SYSTÉMU  
TRHLINAMI



+17,860

+9,420

+8,450

+3,750

+ vysychací fronta

ČVUT-FSV, THÁKUROVA PRAHA 6, KATEDRA POZEMNÍCH STAVEB  
(K124)

ZPRACOVAL:  
LUKÁŠ DEJDAR

VEDOUcí PROJEKTU:  
Ing. Aneta Maroušková

PŘEDMĚT:  
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

NÁZEV: Kostel svatého Mikuláše  
POHLED PORUCH- ZÁPAD



ČÍSLO  
B10