

FAKULTA DOPRAVNÍ

**NÁVRH ÚPRAV VYBRANÝCH
ÚSEKŮ SILNICE I/13
V LIBERECKÉM KRAJI**

Pavel Vrtal

Diplomová práce

Katalog deficitů silnice I/13

**Směr staničení
Km 177,053 – 195,127**

Příloha 1.3

2020



ČVUT

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**



I/13 - P | km 177 - 178 | ID 3356



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zadržné zařízení

KATEGORIE

- ⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla
- ⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
Poznámka: Neadekvátní propojení výškových náběhů a pásnic svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 28. 823" E: 14° 49' 42. 219"
Staničení: km 177,099
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 177 - 178 | ID 3357



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 29. 369" E: 14° 49' 43. 884"
Staničení: km 177,136
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 177 - 178 | ID 3358



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo, krátký výškový náběh

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 29. 47" E: 14° 49' 44. 406"

Staničení: km 177,146

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 177 - 178 | ID 3359



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 31. 448" E: 14° 49' 51. 069"

Staničení: km 177,291

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 177 - 178 | ID 3360



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 32. 418" E: 14° 49' 55. 877"

Staničení: km 177,389

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 177 - 178 | ID 3361



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 32. 757" E: 14° 49' 55. 863"

Staničení: km 177,392

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 177 - 178 | ID 3362



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 55 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 34. 088" E: 14° 50' 0. 522"

Staničení: km 177,494

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 177 - 178 | ID 3364



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 35. 754" E: 14° 50' 6. 426"

Staničení: km 177,621

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 177 - 178 | ID 3363



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 35.583" E: 14° 50' 6.866"

Staničení: km 177,626

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 177 - 178 | ID 3365



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 235 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 37.57" E: 14° 50' 12.234"

Staničení: km 177,747

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 177 - 178 | ID 3367



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 320 m - Absence nebo opotřebené VDZ

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Opotřebené VDZ V 1a, V 3, V 4. Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 40.466" E: 14° 50' 20.944"

Staničení: km 177,939

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 178 - 179 | ID 3366



Návrh opatření: Realizace úhlu křížení pozemních komunikací dle ČSN 73 6102 ed. 2
Poznámka: Současně realizace VDZ.
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebené VDZ

⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

Poznámka: Absence VDZ V 4 na vedlejším ramenu křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 41.314" E: 14° 50' 24.493"

Staničení: km 178,012

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 178 - 179 | ID 3368



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 42.923" E: 14° 50' 51.476"

Staničení: km 178,555

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 178 - 179 | ID 3371



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní stav SDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 42.437" E: 14° 50' 59.481"

Staničení: km 178,712

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 178 - 179 | ID 3369



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 42. 105" E: 14° 51' 2. 238"

Staničení: km 178,768

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 178 - 179 | ID 3372



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 41. 546" E: 14° 51' 7. 495"

Staničení: km 178,873

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 178 - 179 | ID 3370



Návrh opatření: Systematické opatření II.

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
- ⊙ 1x - Nevhodné uspořádání zastávky - chybí fyzické oddělení

Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a. V daném úseku intenzita přesahuje RPD1 8 tis. voz/24h.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 41.598" E: 14° 51' 8.142"

Staničení: km 178,882

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 178 - 179 | ID 3373



Návrh opatření: Výměna konstrukce za deformovatelnou

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Jiné

Poznámka: Přístřešek autobusové zastávky představuje svým provedením pevnou překážku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 41.479" E: 14° 51' 8.171"

Staničení: km 178,885

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 178 - 179 | ID 3374



Návrh opatření: Odstranění všech prvků souvisejících s přechodem pro chodce

Poznámka: Ve vztahu k charakteru okolí PK realizovat nahrazení přechodu pro chodce za místo pro přecházení. Zároveň je z pohledu bezpečnosti vhodné realizovat přísvecení místa pro přecházení.

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Dlouhý nedělený přechod pro chodce
- ⊙ 1x - Nedostatečná návaznost na chodník
- ⊙ 1x - Absence přísvětlení

Poznámka: Délka přechodu je 12 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 41. 717" E: 14° 51' 9. 04"

Staničení: km 178,901

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 178 - 179 | ID 3375



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: Realizovat usměrnění dopravního proudu v takovém provedení, které nebude řidiče nutit k připojení pod neadekvátním úhlem. Současně obnova VDZ.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebovaná VDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

Poznámka: Opotřebovaná VDZ V 2b, V 5, V 9a, V 13. Současné provedení usměrnění dopravního proudu na vedlejším ramenu křižovatky nutí vozidla k připojení na hlavní PK pod neadekvátním úhlem.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 41. 406" E: 14° 51' 12. 869"

Staničení: km 178,976

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 179 - 180 | ID 3376



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 220 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 40.737" E: 14° 51' 18.18"

Staničení: km 179,058

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 179 - 180 | ID 3377



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 40.219" E: 14° 51' 26.725"

Staničení: km 179,238

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 179 - 180 | ID 3378



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 30 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 42. 593" E: 14° 51' 31. 944"

Staničení: km 179,354

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 179 - 180 | ID 3379



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 20 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 43. 74" E: 14° 51' 34. 624"

Staničení: km 179,418

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 180 - 181 | ID 3380



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 40 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 1. 034" E: 14° 52' 5. 247"

Staničení: km 180,222

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 180 - 181 | ID 3381



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: Rizikové pouze čelo B.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 1. 741" E: 14° 52' 7. 01"

Staničení: km 180,264

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 180 - 181 | ID 3382



Návrh opatření: Realizace změny
Poznámka: Odstranění DZ Z 11 g.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní dopravní zařízení

Poznámka: Nevhodné umístění DZ Z 11g u nevýznamného sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 1.842" E: 14° 52' 6.942"

Staničení: km 180,265

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 180 - 181 | ID 3383



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 2.028" E: 14° 52' 7.874"

Staničení: km 180,281

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 180 - 181 | ID 3385



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 4. 152" E: 14° 52' 15. 019"

Staničení: km 180,438

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 180 - 181 | ID 3386



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo propustku

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 6. 978" E: 14° 52' 32. 361"

Staničení: km 180,793

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 181 - 182 | ID 3387



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní stav SDZ

Poznámka: Vyvrácené SDZ B 2, C 4a, Z 4b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 9.931" E: 14° 52' 59.277"

Staničení: km 181,327

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 181 - 182 | ID 3388



Návrh opatření: Systematické opatření II.

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ

⊙ 1x - Nevhodné uspořádání zastávky - chybí fyzické oddělení

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence SDZ IJ 4b, VDZ V 11a, V 12a.

Neadekvátní provedení VDZ V 4. V daném úseku intenzita přesahuje RPDI 8 tis. voz/24h.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 10.304" E: 14° 53' 3.275"

Staničení: km 181,404

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 181 - 182 | ID 3390



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku
- ⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 20.025" E: 14° 53' 19.738"

Staničení: km 181,853

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 181 - 182 | ID 3389



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 20.275" E: 14° 53' 20.202"

Staničení: km 181,867

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 181 - 182 | ID 3391



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení na deformovatelné konstrukci

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 21. 806" E: 14° 53' 21. 39"

Staničení: km 181,915

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 182 - 183 | ID 3392



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 32. 183" E: 14° 53' 28. 714"

Staničení: km 182,275

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 182 - 183 | ID 3393



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit, resp. propojit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 275 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 32. 1" E: 14° 53' 28. 873"

Staničení: km 182,278

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 182 - 183 | ID 3396



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit, resp. propojit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 135 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 38. 678" E: 14° 53' 49. 918"

Staničení: km 182,742

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 183 - 184 | ID 3397



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 110 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nacházejí nad úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 46.133" E: 14° 54' 0.158"

Staničení: km 183,048

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 183 - 184 | ID 3398



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 47.387" E: 14° 54' 5.628"

Staničení: km 183,172

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 183 - 184 | ID 3400



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 140 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 47. 351" E: 14° 54' 6. 454"

Staničení: km 183,186

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 183 - 184 | ID 3401



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 25 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 47. 162" E: 14° 54' 15. 453"

Staničení: km 183,367

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 183 - 184 | ID 3402



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně zavázání svodidla do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku

Poznámka: Krátké svodidlo před propustkem v obou směrech. Délka svodidla ve směru jízdy je 8 m a v opačném směru je 30 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 49.33" E: 14° 54' 38.956"

Staničení: km 183,835

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 183 - 184 | ID 3403



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 50.575" E: 14° 54' 42.924"

Staničení: km 183,921

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 183 - 184 | ID 3404



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 50 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 50.978" E: 14° 54' 44.102"

Staničení: km 183,945

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 184 - 185 | ID 3405



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 340 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 52.357" E: 14° 54' 47.361"

Staničení: km 184,021

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 184 - 185 | ID 3406



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 5. 54" E: 14° 55' 13. 712"

Staničení: km 184,682

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 184 - 185 | ID 3407



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 20 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 7. 431" E: 14° 55' 20. 505"

Staničení: km 184,827

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 184 - 185 | ID 7262



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)

Poznámka: Délka svodidla je 4 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 7.755" E: 14° 55' 21.394"

Staničení: km 184,847

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 185 - 186 | ID 3408



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 7.569" E: 14° 55' 50.83"

Staničení: km 185,438

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 185 - 186 | ID 5613



Návrh opatření: Obsypání zeminou minimálně ve sklonu 1:2,5.
Poznámka: Současně odstranění vzrostlé zeleně.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 10 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

⊙ 1x - Betonová skruž

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 40.706" E: 15° 0' 33.274"

Staničení: km 185,959

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 186 - 187 | ID 7476



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)

Poznámka: Délka svodidla před mostem je 52 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 45.022" E: 15° 0' 47.31"

Staničení: km 186,284

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 186 - 187 | ID 7477



Návrh opatření: Náprava provedení zadržného zařízení
Poznámka: Směrové vychýlení svodidla a jeho pevné zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zadržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

Poznámka: Současné provedení není z pohledu nové koncepce začátku svodidel metodicky správně, avšak zároveň nepředstavuje deficit. Lze tedy níže uvedené sanační opatření chápat jako doporučení zhotovitelského týmu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 46. 871" E: 15° 0' 59. 93"

Staničení: km 186,539

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 186 - 187 | ID 7479



Návrh opatření: Realizace SDZ, resp. VDZ umožňující předjíždění
Poznámka: V daném směru jízdy nahradit VDZ V 1a, V 3 za V 2a, které bude umožňovat předjíždění vozidlům jedoucím v obou směrech.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu

KATEGORIE

↔ 370 m - NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje předjíždění vozidel, při zachování adekvátní úrovně bezpečnosti silničního provozu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 47. 122" E: 15° 1' 0. 249"

Staničení: km 186,545

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 186 - 187 | ID 7478



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - místem nebezpečí (např. hlubina, okolí PK)

Poznámka: Krátké svodidlo před vysokým náspem, riziko pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 49. 404" E: 15° 1' 17. 881"

Staničení: km 186,895

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 186 - 187 | ID 7274



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel

Poznámka: Řešit společně se záznamem ID 7275.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 49. 903" E: 15° 1' 21. 824"

Staničení: km 186,976

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 186 - 187 | ID 7275



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: Řešit společně se záznamem ID 7274.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - místem nebezpečí (např. hlubina, okolí PK)

Poznámka: Krátké svodidlo před vysokým náspelem.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 50.169" E: 15° 1' 22.669"

Staničení: km 186,994

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 187 - 188 | ID 5626



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel

Poznámka: Současně realizace směrového vychýlení svodidla a zavázání do svahu.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - místem nebezpečí (např. hlubina, okolí PK)

Poznámka: Krátké svodidlo před vysokým náspelem.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 58.567" E: 15° 1' 37.882"

Staničení: km 187,392

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 188 - 189 | ID 7480



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: Směrové vychýlení svodidla a jeho pevné zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

Poznámka: Současné provedení není z pohledu nové koncepce začátku svodidel metodicky správně, avšak zároveň nepředstavuje deficit. Lze tedy níže uvedené sanační opatření chápat jako doporučení zhotovitelského týmu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 19. 083" E: 15° 1' 42. 092"

Staničení: km 188,040

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 188 - 189 | ID 7276



Návrh opatření: Realizace SDZ, resp. VDZ umožňující předjíždění
Poznámka: Směrové vychýlení svodidla a jeho pevné zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu

KATEGORIE

↔ 260 m - NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje předjíždění vozidel, při zachování adekvátní úrovně bezpečnosti silničního provozu

Poznámka: Současné provedení není z pohledu nové koncepce začátku svodidel metodicky správně, avšak zároveň nepředstavuje deficit. Lze tedy níže uvedené sanační opatření chápat jako doporučení zhotovitelského týmu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 25. 518" E: 15° 1' 42. 488"

Staničení: km 188,235

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 189 - 190 | ID 5642



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizace směrového vychýlení svodidla a zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zadržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)

Poznámka: Krátké svodidlo před mostem v obou směrech. Délka svodidla ve směru jízdy je 40 m a v opačném směru je 36 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 54. 515" E: 15° 1' 53. 061"

Staničení: km 189,172

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 189 - 190 | ID 5655



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 360 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 7. 021" E: 15° 2' 10. 949"

Staničení: km 189,664

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 189 - 190 | ID 5649



Návrh opatření: Realizace změny
Poznámka: Odstranění DZ Z 11 c/d.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní dopravní zařízení

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 8.385" E: 15° 2' 15.188"

Staničení: km 189,758

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 189 - 190 | ID 7277



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 8.485" E: 15° 2' 15.27"

Staničení: km 189,762

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 189 - 190 | ID 5656



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly realizovat prodloužení svodidla a směrové vychýlení výškového náběhu svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 8. 54" E: 15° 2' 16. 212"

Staničení: km 189,777

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 189 - 190 | ID 5660



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 25 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 9. 916" E: 15° 2' 18. 939"

Staničení: km 189,844

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 189 - 190 | ID 7278



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 9.983" E: 15° 2' 18.799"

Staničení: km 189,845

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 189 - 190 | ID 5659



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 9.934" E: 15° 2' 19.007"

Staničení: km 189,846

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5663



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 20 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 13.164" E: 15° 2' 25.428"

Staničení: km 190,007

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5665



Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 13.414" E: 15° 2' 25.476"

Staničení: km 190,013

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 7279



Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extraviľan - intraviľan

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extraviľanu do intraviľanu

KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 13. 49" E: 15° 2' 25. 648"

Staničení: km 190,014

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5668



Návrh opatření: Vytvoření bezpečného stání pro VHD

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Nevhodné uspořádání zastávky - nedostatečná šířka nebo délka zálivu

Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a. Délka zálivu je 36 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 14. 821" E: 15° 2' 28. 253"

Staničení: km 190,083

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5672



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 235 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 15. 043" E: 15° 2' 28. 455"

Staničení: km 190,093

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5670



Návrh opatření: Realizace změny
Poznámka: Odstranění SDZ.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: Nadbytečné umístění SDZ A 22.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 15. 052" E: 15° 2' 28. 513"

Staničení: km 190,094

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5673



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 3x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 16.995" E: 15° 2' 30.372"

Staničení: km 190,160

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5674



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 20.179" E: 15° 2' 32.656"

Staničení: km 190,268

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5676



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 24. 044" E: 15° 2' 39. 965"
Staničení: km 190,465
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5678



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 24. 937" E: 15° 2' 42. 654"
Staničení: km 190,525
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5680



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 26.261" E: 15° 2' 45.31"

Staničení: km 190,589

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 7280



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 26.263" E: 15° 2' 45.317"

Staničení: km 190,590

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5682



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 29. 213" E: 15° 2' 48. 139"

Staničení: km 190,696

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 7281



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
Poznámka: Neadekvátní poloměr svodidla, v případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 29. 173" E: 15° 2' 48. 151"

Staničení: km 190,696

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5685



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Umístění SDZ ve vzdálenosti do 25 m od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní stav SDZ

Poznámka: SDZ P 2 je vybledlé a vzdálené od křižovatky 80 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 33.962" E: 15° 2' 55.299"

Staničení: km 190,907

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5686



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: Současně realizace, obnova VDZ.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
 - ⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
 - ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - absence návaznosti na pěší infrastrukturu
- Poznámka:** Absence SDZ IJ 4b, VDZ V 11a, V 12a. Opotřebované VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 35.383" E: 15° 2' 56.96"

Staničení: km 190,958

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 190 - 191 | ID 5688



Návrh opatření: Realizace úhlu křížení pozemních komunikací dle ČSN 73 6102 ed. 2

Poznámka: Současně obnova VDZ.

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

Poznámka: Opotřebované VDZ V 2b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 36.127" E: 15° 2' 57.626"

Staničení: km 190,985

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 191 - 192 | ID 5690



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: Náprava VDZ na V 4.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 39.213" E: 15° 2' 58.785"

Staničení: km 191,083

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 191 - 192 | ID 5691



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 46.526" E: 15° 3' 1.387"
Staničení: km 191,317
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 191 - 192 | ID 5693



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
Poznámka: Absence VDZ V 4 na vedlejším ramenu křižovatky. Opotřebované VDZ V 2b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 48.478" E: 15° 3' 2.705"
Staničení: km 191,381
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 191 - 192 | ID 5694



Návrh opatření: Realizace usměrnění dopravních proudů
Poznámka: Současně obnova VDZ.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy

Poznámka: Opotřebované VDZ V 2b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 56.543" E: 15° 3' 5.751"

Staničení: km 191,636

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 191 - 192 | ID 5700



Návrh opatření: Vytvoření bezpečného stání pro VHD
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - Zakryté nebo nepřehledné SDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana

Poznámka: SDZ IJ 4b je zakryté zelení. Opotřebované VDZ V 4. Absence VDZ V 11a, V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 57.793" E: 15° 3' 6.114"

Staničení: km 191,671

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 191 - 192 | ID 5699



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

- ⊖ 1x - Rizikové umístění ve vztahu k vedení PK a charakteru okolí
- ⊖ 1x - Dlouhý nedělený přechod pro chodce
- ⊖ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊖ 1x - Absence přisvětlení
- ⊖ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

Poznámka: Postřehnutelnost přechodu pro chodce je snížena jeho umístěním v levotočivém oblouku. Délka přechodu je 11 m. Opotřebované VDZ V 7a. Ve směru proti staničení chybně umístěné SDZ A 10 a IP 6 - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 57. 763" E: 15° 3' 5. 713"

Staničení: km 191,678

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 191 - 192 | ID 5701



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 125 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 57. 684" E: 15° 3' 6. 176"

Staničení: km 191,680

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 191 - 192 | ID 5702



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 0. 477" E: 15° 3' 2. 048"
Staničení: km 191,788
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 191 - 192 | ID 5703



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 5. 191" E: 15° 2' 56. 496"
Staničení: km 191,985
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 191 - 192 | ID 5704



Návrh opatření: Odstranění a nahrazení svodidlem
Poznámka: V místě mostního objektu instalovat adekvátní zádržné zařízení s odpovídající úrovní zadržetí. Současně realizovat vzájemné propojení se stávajícími svodidly v okolí mostního objektu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Nevhodný typ zádržného zařízení

Poznámka: Neadekvátní typ zádržného zařízení v místě mostního objektu. Je identifikováno riziko v podobě pádu vozidla z PK, a to v případě náhlého vyjetí z vozovky. Současně absence výškových náběhů svodidel v okolí mostního objektu, v případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 5. 316" E: 15° 2' 56. 081"

Staničení: km 191,988

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 192 - 193 | ID 5705



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 9. 268" E: 15° 2' 53. 937"

Staničení: km 192,117

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 192 - 193 | ID 5707



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4. Současně odstranění DZ Z 11c/d.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
- ⊙ 1x - Absence nebo neadekvátní stav dopravního zařízení

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.
Nevhodné umístění DZ Z 11c/d.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 12. 619" E: 15° 2' 48. 058"

Staničení: km 192,271

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 192 - 193 | ID 5708



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4. Současně odstranění DZ Z 11c/d.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
- ⊙ 2x - Neadekvátní dopravní zařízení

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.
Nevhodné umístění DZ Z 11c/d.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 13. 915" E: 15° 2' 44. 717"

Staničení: km 192,348

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 192 - 193 | ID 5711



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NIZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 15. 796" E: 15° 2' 40. 425"

Staničení: km 192,450

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 192 - 193 | ID 5712



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ

Poznámka: VDZ V 1a není v místě přechodu přerušeno.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NIZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 18. 028" E: 15° 2' 33. 048"

Staničení: km 192,605

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 192 - 193 | ID 5713



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 18.628" E: 15° 2' 31.889"

Staničení: km 192,639

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 192 - 193 | ID 5715



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 35 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená z důvodu směrového vedení PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 22.116" E: 15° 2' 25.036"

Staničení: km 192,818

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 192 - 193 | ID 7282



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 885 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 22. 061" E: 15° 2' 24. 949"

Staničení: km 192,819

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 192 - 193 | ID 5716



Návrh opatření: Realizace nezpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 35 m - Absence nezpevněné krajnice

Poznámka: Z důvodu neadekvátní šířky nezpevněné krajnice zádržné zařízení nedisponuje požadovanými ochrannými vlastnostmi. Je zde identifikováno riziko, že v případě nárazu vozidla do pásnice svodidel hrozí podjetí.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 23. 155" E: 15° 2' 24. 23"

Staničení: km 192,850

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 192 - 193 | ID 5717



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Krátké svodidlo, krátký výškový náběh
 - ⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
- Poznámka:** Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr. Propojení pásnic svodidla není realizováno v dostatečném počtu šroubů.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 24. 417" E: 15° 2' 21. 516"
Staničení: km 192,917
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 192 - 193 | ID 5769



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit, resp. propojit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ↔ 110 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň
 - ⊙ 1x - Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)
- Poznámka:** Kámen tvoří pevnou překážku. V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená z důvodu směrového vedení PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 24. 476" E: 15° 2' 21. 516"
Staničení: km 192,919
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5771



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Posunutí SDZ P 1 do větší vzdálenosti od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: SDZ P 1 je vzdálené od křižovatky pouze 85 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 25. 128" E: 15° 2' 15. 583"

Staničení: km 193,042

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5773



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 135 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 25. 143" E: 15° 2' 13. 767"

Staničení: km 193,078

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5775



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu

Poznámka: Realizace zešíkmení vyčnívajícího betonového čela, resp. jeho zapuštění pod niveletu vozovky.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Čelo tuhé zdi nebo PHS

Poznámka: Tuhé čelo je neadekvátně ochráněno ocelovými svodidly. Při nárazu vozidla do svodidel, při kterém dojde k maximálnímu vychýlení, je identifikováno riziko v podobě nárazu do betonového čela příčného propustku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 29.092" E: 15° 2' 10.079"

Staničení: km 193,237

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5779



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: Prodloužení, resp. propojení stávajících ocelových svodidel.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 75 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 29.607" E: 15° 2' 10.373"

Staničení: km 193,254

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5781



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 33. 637" E: 15° 2' 10. 528"

Staničení: km 193,378

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5788



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 75 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená z důvodu směrového vedení PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 33. 79" E: 15° 2' 10. 562"

Staničení: km 193,383

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 7283



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ a dopravního zařízení
Poznámka: Instalace dopravních zařízení Z 3 v provedení s jednou šipkou v celé délce směrového oblouku, tedy doplnění Z 3 před současně umístěným dopravním zařízením.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence DZ 3.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 34. 246" E: 15° 2' 10. 309"

Staničení: km 193,399

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5829



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 35. 479" E: 15° 2' 13. 446"

Staničení: km 193,467

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5833



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 20 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nacházejí na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 35. 518" E: 15° 2' 13. 711"

Staničení: km 193,475

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5836



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: Instalace dopravního zařízení Z 3 v provedení s jednou šípkou v celé délce směrového oblouku, tedy doplnění Z 3 před i za současně umístěná dopravní zařízení.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence DZ Z 3.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 36. 32" E: 15° 2' 15. 261"

Staničení: km 193,520

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5838



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 130 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 38.396" E: 15° 2' 15.898"

Staničení: km 193,574

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5843



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Posunutí SDZ P 1 do větší vzdálenosti od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: SDZ P 1 je vzdálené od křižovatky pouze 60 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 40.42" E: 15° 2' 15.184"

Staničení: km 193,638

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5847



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 42. 627" E: 15° 2' 13. 629"

Staničení: km 193,709

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 7397



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 2300 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 42. 526" E: 15° 2' 13. 611"

Staničení: km 193,709

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5848



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: Instalace dopravního zařízení Z 3 v provedení s jednou šipkou v celé délce směrového oblouku, tedy doplnění Z 3 za současně umístění dopravního zařízení.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence DZ Z 3.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 42. 765" E: 15° 2' 12. 91"

Staničení: km 193,718

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5850



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 42. 782" E: 15° 2' 6. 797"

Staničení: km 193,839

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5852



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 42. 852" E: 15° 2' 4. 127"

Staničení: km 193,893

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5853



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - místem nebezpečí (např. hlubina, okolí PK)

Poznámka: Krátké svodidlo v místě vysokého náspu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 42. 843" E: 15° 2' 3. 007"

Staničení: km 193,913

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5854



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 42. 779" E: 15° 2' 1. 366"

Staničení: km 193,946

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 193 - 194 | ID 5856



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: Současně prodloužení svodidla a směrové vychýlení výškového náběhu svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)

Poznámka: Délka svodidla před mostem je 8 m. Neadekvátní propojení výškového náběhu a pásnice svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 42. 791" E: 15° 2' 0. 878"

Staničení: km 193,956

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5858



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 15 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 44. 019" E: 15° 1' 57. 537"

Staničení: km 194,044

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5860



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ

Poznámka: Posunutí SDZ P 1 do větší vzdálenosti od křižovatky dle TP 65.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: SDZ P 1 je vzdálené od křižovatky pouze 80 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 46. 187" E: 15° 1' 55. 915"

Staničení: km 194,117

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5859



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 46. 242" E: 15° 1' 55. 905"

Staničení: km 194,118

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5862



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu

Poznámka: Realizace zešíkmení vyčnívajícího betonového čela, resp. jeho zapuštění pod niveletu vozovky.

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Čelo tuhé zdi nebo PHS

Poznámka: Tuhé čelo je neadekvátně ochráněno ocelovými svodidly. Při nárazu vozidla do svodidel, při kterém dojde k maximálnímu vychýlení, je identifikováno riziko v podobě nárazu do betonového čela příčného propustku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 48. 129" E: 15° 1' 55. 143"

Staničení: km 194,179

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5863



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
- ⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 48. 406" E: 15° 1' 55. 041"
Staničení: km 194,188
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5865



Návrh opatření: Systematické opatření II.
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
- ⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
- ⊙ 1x - Nevhodné uspořádání zastávky - nedostatečná šířka nebo délka zálivu

Poznámka: Absence SDZ IJ 4b, VDZ V 11a, V 12a. Délka zálivu je 31 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 48. 958" E: 15° 1' 54. 877"
Staničení: km 194,204
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5866



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 50.848" E: 15° 1' 54.457"

Staničení: km 194,264

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5868



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 35 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 53.616" E: 15° 1' 53.578"

Staničení: km 194,351

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5869



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu

Poznámka: Realizace zešíkmení vyčnívajícího betonového čela, resp. jeho zapuštění pod niveletu vozovky.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Čelo tuhé zdi nebo PHS

Poznámka: Tuhé čelo je neadekvátně ochráněno ocelovými svodidly. Při nárazu vozidla do svodidel, při kterém dojde k maximálnímu vychýlení, je identifikováno riziko v podobě nárazu do betonového čela příčného propustku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 54. 914" E: 15° 1' 52. 994"

Staničení: km 194,393

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5874



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 120 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 55. 542" E: 15° 1' 53. 158"

Staničení: km 194,413

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 7487



Návrh opatření: Realizace SDZ, resp. VDZ umožňující předjíždění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu

KATEGORIE

↔ 50 m - NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje předjíždění vozidel, při zachování adekvátní úrovně bezpečnosti silničního provozu

Poznámka: V daném směru jízdy nahradit VDZ V 1a za V 3, které bude umožňovat předjíždění vozidlům jedoucím ve směru staničení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 57. 472" E: 15° 1' 52. 221"

Staničení: km 194,479

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5875



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu
Poznámka: Realizace zešíkmení vyčnívajícího betonového čela, resp. jeho zapuštění pod niveletu vozovky.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Čelo tuhé zdi nebo PHS

Poznámka: Tuhé čelo je neadekvátně ochráněno ocelovými svodidly. Při nárazu vozidla do svodidel, při kterém dojde k maximálnímu vychýlení, je identifikováno riziko v podobě nárazu do betonového čela příčného propustku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 0. 056" E: 15° 1' 52. 666"

Staničení: km 194,559

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5877



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit, resp. propojit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 150 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 0.864" E: 15° 1' 52.893"

Staničení: km 194,581

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5880



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 65 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 6.421" E: 15° 1' 53.245"

Staničení: km 194,752

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5883



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 80 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 9.085" E: 15° 1' 53.593"

Staničení: km 194,830

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5887



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 20 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 11.788" E: 15° 1' 53.8"

Staničení: km 194,917

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 194 - 195 | ID 5888



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 105 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 12. 721" E: 15° 1' 53. 863"

Staničení: km 194,945

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 7488



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 14. 352" E: 15° 1' 53. 713"

Staničení: km 195,002

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5889



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 30 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 16.875" E: 15° 1' 54.206"

Staničení: km 195,073

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5890



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 18.094" E: 15° 1' 54.245"

Staničení: km 195,109

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5891



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 35 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 18.372" E: 15° 1' 54.105"

Staničení: km 195,117

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5892



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: Instalace dopravního zařízení Z 3 v provedení s jednou šípkou v celé délce směrového oblouku, tedy doplnění Z 3 před umístěná dopravní zařízení.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence DZ Z 3.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 18.689" E: 15° 1' 53.892"

Staničení: km 195,127

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h