

FAKULTA DOPRAVNÍ

**NÁVRH ÚPRAV VYBRANÝCH
ÚSEKŮ SILNICE I/13
V LIBERECKÉM KRAJI**

Pavel Vrtal

Diplomová práce

Katalog deficitů silnice I/13

**Směr staničení
Km 195,127 – 205,598**


Příloha 1.4

2020



ČVUT

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

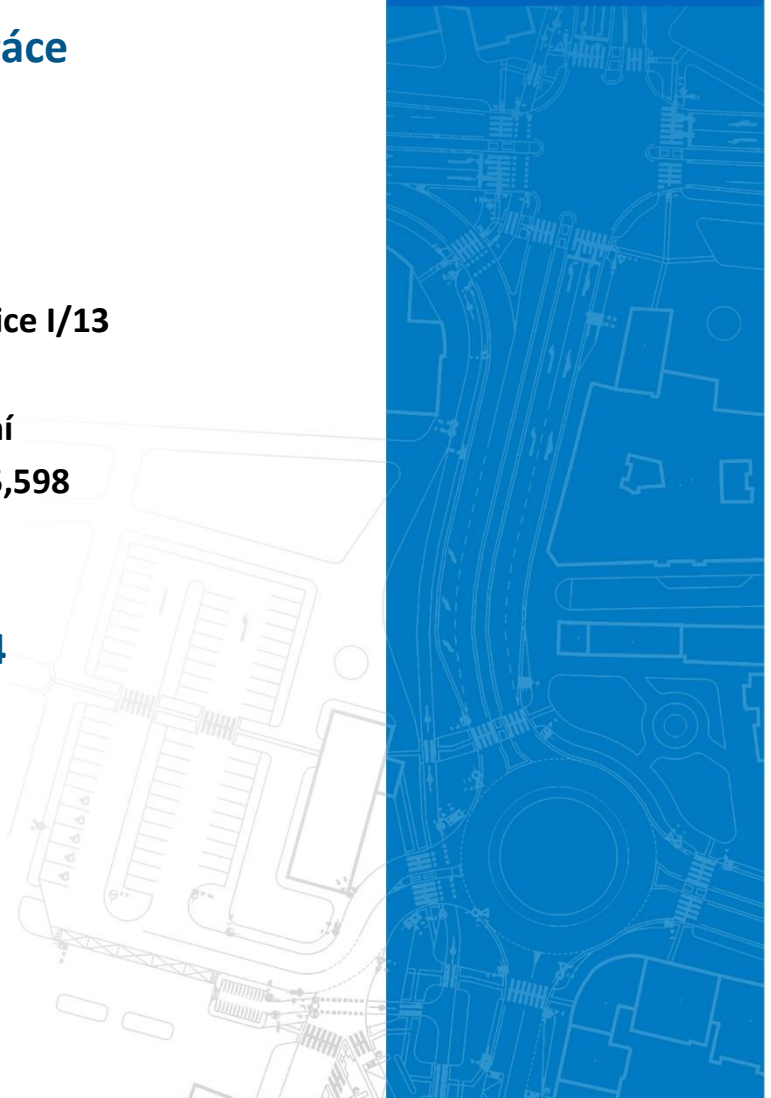

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5893



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 90 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 19.734" E: 15° 1' 53.187"

Staničení: km 195,160

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5894



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 165 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 21.575" E: 15° 1' 49.455"

Staničení: km 195,253

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5895



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)

Poznámka: Krátké svodidlo před mostem v obou směrech. Délka svodidla ve směru staničení je 16 m a ve směru proti staničení je 12 m .

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 22. 956" E: 15° 1' 41. 33"

Staničení: km 195,420

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5896



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 40 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 24. 062" E: 15° 1' 41. 33"

Staničení: km 195,476

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5899



Návrh opatření: Realizace SDZ, resp. VDZ umožňující předjíždění
Poznámka: V daném směru jízdy nahradit VDZ V 1a za V 3, které bude umožňovat předjíždění vozidlům jedoucím ve směru staničení.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu

KATEGORIE

↔ 50 m - NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje předjíždění vozidel, při zachování adekvátní úrovně bezpečnosti silničního provozu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 24. 547" E: 15° 1' 41. 87"

Staničení: km 195,484

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5897



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 24. 757" E: 15° 1' 43. 468"

Staničení: km 195,522

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5898



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 26.006" E: 15° 1' 46.5"

Staničení: km 195,593

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5902



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: V daném směru jízdy nahradit VDZ V 2b za V 1a. Řešit společně se záznamem ID 5903.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 35 m - Neadekvátní provedení VDZ

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 26.208" E: 15° 1' 46.443"

Staničení: km 195,593

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5903



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: Řešit společně se záznamem ID 5902.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 26.762" E: 15° 1' 47.852"

Staničení: km 195,628

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5904



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nacházejí pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 26.869" E: 15° 1' 48.929"

Staničení: km 195,649

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5907



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 105 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 29.322" E: 15° 1' 52.796"

Staničení: km 195,753

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5913



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 55 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená (výjezd / vjezd do obce).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 32.339" E: 15° 1' 55.818"

Staničení: km 195,863

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 7398



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
Poznámka: V případě nárazu vozidla do místa zaoblení svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu. Riziko pro vozidla jedoucí v protisměru. V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená (výjezd / vjezd do obce).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NIZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 33.943" E: 15° 1' 57.269"
Staničení: km 195,919
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5916



Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zkldňujícího opatření)
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 34.47" E: 15° 1' 57.508"
Staničení: km 195,931
Lokalita: Albrechtice
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/h

I/13 - P | km 195 - 196 | ID 5919



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 65 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 35. 189" E: 15° 1' 58. 546"

Staničení: km 195,965

Lokalita: Albrechtice

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/h

I/13 - P | km 196 - 197 | ID 5920



Návrh opatření: Vytvoření bezpečného stání pro VHD
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

⊙ 1x - Nevhodný typ zastávky (zastávka se nachází v jízdním pruhu)

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 11a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 36. 676" E: 15° 2' 0. 7"

Staničení: km 196,029

Lokalita: Albrechtice

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/h

I/13 - P | km 196 - 197 | ID 5922



Návrh opatření: Vytvoření bezpečného stání pro VHD
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
 - ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
- Poznámka:** Absence VDZ V 11a, V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 55.515" E: 15° 2' 11.249"
Staničení: km 196,654
Lokalita: Albrechtice
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/h

I/13 - P | km 196 - 197 | ID 5924



Návrh opatření: Realizace usměrnění dopravních proudů
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy
 - ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- Poznámka:** Absence VDZ V 4 na vedlejším ramenu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 56.846" E: 15° 2' 11.5"
Staničení: km 196,696
Lokalita: Albrechtice
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/h

I/13 - P | km 196 - 197 | ID 7399



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 3700 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 0.436" E: 15° 2' 14.404"

Staničení: km 196,824

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 196 - 197 | ID 5925



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 30 m - Stromořadí

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená (výjezd / vjezd do obce).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 0.832" E: 15° 2' 15.077"

Staničení: km 196,842

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 196 - 197 | ID 5927



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 2. 879" E: 15° 2' 17. 177"

Staničení: km 196,917

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 196 - 197 | ID 5928



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 3. 434" E: 15° 2' 17. 708"

Staničení: km 196,937

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 196 - 197 | ID 5943



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 4. 428" E: 15° 2' 18. 412"

Staničení: km 196,965

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 197 - 198 | ID 5929



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 5. 457" E: 15° 2' 19. 842"

Staničení: km 197,012

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 197 - 198 | ID 5945



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: Instalace dopravního zařízení Z 3 v provedení s jednou šipkou v celé délce směrového oblouku, tedy doplnění Z 3 za současně umístěné dopravní zařízení.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence DZ Z 3.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 5. 894" E: 15° 2' 20. 275"

Staničení: km 197,029

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 197 - 198 | ID 5947



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 130 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená z důvodu směrového vedení PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 6. 004" E: 15° 2' 20. 469"

Staničení: km 197,033

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 197 - 198 | ID 5949



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátké výškové náběhy na obou koncích svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 9.191" E: 15° 2' 15.192"

Staničení: km 197,182

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 197 - 198 | ID 5951



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 225 m - Stromy, vzrostlá zeleň

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 10.577" E: 15° 2' 13.492"

Staničení: km 197,234

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 197 - 198 | ID 5954



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 17. 32" E: 15° 2' 12. 121"

Staničení: km 197,446

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 197 - 198 | ID 5953



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 75 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 17. 701" E: 15° 2' 12. 449"

Staničení: km 197,466

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 197 - 198 | ID 5956



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 21. 052" E: 15° 2' 10. 166"

Staničení: km 197,579

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 197 - 198 | ID 5958



Návrh opatření: Obsypání zeminou minimálně ve sklonu 1:2,5.

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Betonová skruž

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 22. 13" E: 15° 2' 6. 607"

Staničení: km 197,658

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 197 - 198 | ID 5960



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 23. 218" E: 15° 2' 2. 325"

Staničení: km 197,747

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 197 - 198 | ID 5961



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 24. 613" E: 15° 1' 56. 107"

Staničení: km 197,876

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 197 - 198 | ID 5964



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu

Poznámka: Realizace zešíkmení vyčnívajícího betonového čela, resp. jeho zapuštění pod niveletu vozovky.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Čelo tuhé zdi nebo PHS

Poznámka: Tuhé čelo je neadekvátně ochráněno ocelovými svodidly. Při nárazu vozidla do svodidel, při kterém dojde k maximálnímu vychýlení, je identifikováno riziko v podobě nárazu do betonového čela příčného propustku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 25. 016" E: 15° 1' 55. 17"

Staničení: km 197,899

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 197 - 198 | ID 5965



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

↔ 25 m - Absence svodidla

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 25. 622" E: 15° 1' 53. 784"

Staničení: km 197,933

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 198 - 199 | ID 5967



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 30.456" E: 15° 2' 0.891"

Staničení: km 198,167

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 198 - 199 | ID 5968



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 45 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 30.475" E: 15° 2' 1.046"

Staničení: km 198,169

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 198 - 199 | ID 5970



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 31. 23" E: 15° 2' 2. 735"

Staničení: km 198,216

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 198 - 199 | ID 5971



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 75 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 31. 626" E: 15° 2' 3. 585"

Staničení: km 198,235

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 198 - 199 | ID 5974



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ a VDZ
Poznámka: V daném směru jízdy nahradit VDZ V 2a za V 3, které bude umožňovat předjíždění protijedoucím vozidlům. Před přechod mezi VDZ V 2a a V 3 umístit V 9b a SDZ B 21a. Řešit společně se záznamem ID 5972.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 40 m - Chybně provedené VDZ (neodpovídá délce rozhledu pro předjíždění dle ČSN 73 6101)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 32.041" E: 15° 2' 3.918"

Staničení: km 198,247

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 198 - 199 | ID 5972



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: Řešit společně se záznamem ID 5974.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 32.891" E: 15° 2' 5.782"

Staničení: km 198,288

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 198 - 199 | ID 5975



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 35. 361" E: 15° 2' 6. 776"

Staničení: km 198,392

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 198 - 199 | ID 5980



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ a VDZ
Poznámka: V daném směru jízdy nahradit VDZ V 2a za V 3, které bude umožňovat předjíždění protijedoucím vozidlům. Před přechod mezi VDZ V 2a a V 3 umístit V 9b a SDZ B 21a.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 75 m - Chybně provedené VDZ (neodpovídá délce rozhledu pro předjíždění dle ČSN 73 6101)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 39. 139" E: 15° 1' 57. 169"

Staničení: km 198,609

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 198 - 199 | ID 5977



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 40.552" E: 15° 1' 53.813"

Staničení: km 198,687

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 198 - 199 | ID 5978



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: Instalace dopravního zařízení Z 3 v provedení s jednou šípkou v celé délce směrového oblouku, tedy doplnění Z 3 za současně umístěným dopravním zařízením.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 41.722" E: 15° 1' 51.404"

Staničení: km 198,755

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 198 - 199 | ID 5981



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 20 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 42.98" E: 15° 1' 52.959"

Staničení: km 198,805

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 199 - 200 | ID 5984



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 90 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 45.128" E: 15° 2' 3.88"

Staničení: km 199,028

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 199 - 200 | ID 7494



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 45.849" E: 15° 2' 6.39"

Staničení: km 199,084

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 199 - 200 | ID 5993



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: Současně adekvátní prodloužení svodidla a výškových náběhů z obou stran.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Krátké svodidlo, krátký výškový náběh

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)

Poznámka: Neadekvátně ochráněný propustek, krátké výškové náběhy na obou koncích. Neadekvátní propojení výškových náběhů a pásnic svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 46.142" E: 15° 2' 8.514"

Staničení: km 199,124

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 199 - 200 | ID 5996



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 10 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 46.167" E: 15° 2' 9.055"

Staničení: km 199,134

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 199 - 200 | ID 5997



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 47.059" E: 15° 2' 11.952"

Staničení: km 199,195

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 199 - 200 | ID 5998



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 48.055" E: 15° 2' 13.705"

Staničení: km 199,241

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 199 - 200 | ID 6000



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 51.071" E: 15° 2' 17.663"

Staničení: km 199,361

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 199 - 200 | ID 6001



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 52. 701" E: 15° 2' 19. 141"

Staničení: km 199,419

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 199 - 200 | ID 6003



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 100 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 53. 154" E: 15° 2' 19. 353"

Staničení: km 199,434

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 199 - 200 | ID 6005



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 250 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 56.935" E: 15° 2' 19.793"

Staničení: km 199,547

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 199 - 200 | ID 6009



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 7.815" E: 15° 2' 29.067"

Staničení: km 199,940

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6012



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 55 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 10.848" E: 15° 2' 32.312"

Staničení: km 200,056

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6013



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 16.06" E: 15° 2' 37.584"

Staničení: km 200,245

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6014



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 16. 181" E: 15° 2' 37. 603"

Staničení: km 200,247

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6016



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 35 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 16. 355" E: 15° 2' 37. 893"

Staničení: km 200,257

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6019



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - stromem

Poznámka: Krátké svodidlo před mostem v obou směrech. Délka svodidla ve směru jízdy je 12 m a v opačném směru je 8 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 19. 501" E: 15° 2' 40. 862"

Staničení: km 200,368

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6021



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: Strom se nachází pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 21. 057" E: 15° 2' 42. 798"

Staničení: km 200,428

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6022



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: Tuhá čela propustku jsou zakryta zelení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 21.374" E: 15° 2' 42.972"

Staničení: km 200,440

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6027



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: Konkrétní míru rizikovosti je nezbytné stanovit na základě lokální prohlídky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 24.904" E: 15° 2' 46.554"

Staničení: km 200,569

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6028



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 26. 064" E: 15° 2' 47. 776"

Staničení: km 200,612

Lokalita: Dětrichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6030



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 26. 713" E: 15° 2' 48. 437"

Staničení: km 200,636

Lokalita: Dětrichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6031



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 26.948" E: 15° 2' 48.736"

Staničení: km 200,644

Lokalita: Dětřichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6051



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence SDZ B 20a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 27.493" E: 15° 2' 49.082"

Staničení: km 200,663

Lokalita: Dětřichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6032



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 28. 668" E: 15° 2' 50. 474"

Staničení: km 200,708

Lokalita: Dětřichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6036



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: Náprava VDZ na V 4. Současně odstranění DZ Z 11c/d.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

⊙ 1x - Neadekvátní dopravní zařízení

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu. Nevhodné umístění DZ Z 11c/d.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 30. 703" E: 15° 2' 52. 449"

Staničení: km 200,783

Lokalita: Dětřichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6034



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 30. 73" E: 15° 2' 52. 893"

Staničení: km 200,787

Lokalita: Dětrichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6038



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: Adekvátní prodloužení svodidla a výškových náběhů z obou stran.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku, krátký výškový náběh

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)

Poznámka: Krátké výškové náběhy na obou koncích svodidla. Neadekvátní propojení výškových náběhů a pásnic svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 31. 135" E: 15° 2' 52. 927"

Staničení: km 200,800

Lokalita: Dětrichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6040



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 32.968" E: 15° 2' 54.94"

Staničení: km 200,867

Lokalita: Dětřichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6052



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 33.364" E: 15° 2' 53.958"

Staničení: km 200,868

Lokalita: Dětřichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6041



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 34. 15" E: 15° 2' 56. 123"

Staničení: km 200,910

Lokalita: Dětřichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6042



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 34. 789" E: 15° 2' 56. 775"

Staničení: km 200,934

Lokalita: Dětřichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 200 - 201 | ID 6044



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 36.394" E: 15° 2' 58.455"

Staničení: km 200,994

Lokalita: Dětrichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 6046



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 36.866" E: 15° 2' 58.938"

Staničení: km 201,011

Lokalita: Dětrichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 6048



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 20 m - Stromy, vzrostlá zeleň

⊙ 1x - Sakrální objekt, památník apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 40. 411" E: 15° 3' 2. 94"

Staničení: km 201,140

Lokalita: Dětřichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 6054



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 25 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 41. 669" E: 15° 3' 3. 962"

Staničení: km 201,188

Lokalita: Dětřichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 7495



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NIZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 42.938" E: 15° 3' 4.215"

Staničení: km 201,225

Lokalita: Dětřichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 7498



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: Umístění SDZ ve vzdálenosti do 25 m od křižovatky dle TP 65.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: SDZ P 2 je vzdálené od křižovatky 110 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NIZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 42.713" E: 15° 3' 4.862"

Staničení: km 201,225

Lokalita: Dětřichov

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 6057



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

- ⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla
 - ⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
- Poznámka:** Propojení výškových náběhů a pásnice svodidla není realizováno v dostatečném počtu šroubů. Krátké výškové náběhy na obou koncích svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 42. 78" E: 15° 3' 4. 918"
Staničení: km 201,227
Lokalita: Dětřichov
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 6110



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Strom
- Poznámka:** -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 44. 029" E: 15° 3' 6. 4"
Staničení: km 201,277
Lokalita: Dětřichov
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 7407



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 450 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 47.595" E: 15° 3' 9.925"

Staničení: km 201,406

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 6112



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 35 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 50.655" E: 15° 3' 13.299"

Staničení: km 201,521

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 6113



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: Rizikové pouze čelo B.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 53.228" E: 15° 3' 15.901"

Staničení: km 201,615

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 6114



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 54.065" E: 15° 3' 16.799"

Staničení: km 201,647

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 6115



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 150 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 55.679" E: 15° 3' 18.48"

Staničení: km 201,706

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 7499



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně seříznutý pařez

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 53' 58.864" E: 15° 3' 21.826"

Staničení: km 201,825

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 7500



Návrh opatření: Realizace úhlu křížení pozemních komunikací dle ČSN 73 6102 ed. 2

Poznámka: Současně realizace VDZ.

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4 na vedlejším ramenu křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 0. 012" E: 15° 3' 22. 516"

Staničení: km 201,863

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 7408



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 795 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 0. 195" E: 15° 3' 22. 912"

Staničení: km 201,871

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 201 - 202 | ID 6118



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: Současně odstranění stromů.

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň
- ⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - připojovanou komunikací

Poznámka: Rizikové pouze čelo B.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 0. 417" E: 15° 3' 23. 409"

Staničení: km 201,881

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 202 - 203 | ID 6119



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 8. 559" E: 15° 3' 31. 834"

Staničení: km 202,181

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 202 - 203 | ID 6120



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 115 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 9.737" E: 15° 3' 32.988"

Staničení: km 202,223

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 202 - 203 | ID 6122



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 75 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 14.84" E: 15° 3' 38.265"

Staničení: km 202,413

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 202 - 203 | ID 6124



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 18.984" E: 15° 3' 42.586"

Staničení: km 202,566

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 202 - 203 | ID 6128



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 20.74" E: 15° 3' 44.497"

Staničení: km 202,633

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 202 - 203 | ID 6129



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Strom

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 21.161" E: 15° 3' 44.85"

Staničení: km 202,647

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 202 - 203 | ID 6130



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: Rizikové pouze čelo A.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 21.83" E: 15° 3' 45.487"

Staničení: km 202,672

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 202 - 203 | ID 7409



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 1400 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 22. 336" E: 15° 3' 45. 956"

Staničení: km 202,693

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 202 - 203 | ID 6131



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 85 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 24. 385" E: 15° 3' 49. 142"

Staničení: km 202,778

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 202 - 203 | ID 7502



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 25. 514" E: 15° 3' 50. 166"

Staničení: km 202,819

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 202 - 203 | ID 6132



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 55 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 26. 738" E: 15° 3' 52. 584"

Staničení: km 202,878

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 202 - 203 | ID 6134



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: Rizikové pouze čelo B.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 29.374" E: 15° 3' 55.809"

Staničení: km 202,978

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 202 - 203 | ID 6138



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 105 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 29.715" E: 15° 3' 56.143"

Staničení: km 202,989

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 203 - 204 | ID 6142



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizace směrového vychýlení svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - stromem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 33. 722" E: 15° 3' 56. 741"

Staničení: km 203,116

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 203 - 204 | ID 6143



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: Instalace dopravního zařízení Z 3 v provedení s jednou šípkou v celé délce směrového oblouku, tedy doplnění Z 3 za současně umístěné dopravní zařízení.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence DZ Z 3.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 35. 767" E: 15° 3' 56. 181"

Staničení: km 203,173

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 203 - 204 | ID 6145



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 65 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 36.184" E: 15° 3' 56.114"

Staničení: km 203,188

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 203 - 204 | ID 6146



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 65 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 38.203" E: 15° 3' 54.149"

Staničení: km 203,261

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 203 - 204 | ID 6149



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

- ⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla
 - ⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
- Poznámka:** Neadekvátní propojení výškových náběhů a pásnic svodidla. Krátké výškové náběhy na obou koncích svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 39. 871" E: 15° 3' 52. 531"
Staničení: km 203,320
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 203 - 204 | ID 6150



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Prodloužení, resp. propojení stávajících ocelových svodidel.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 120 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 40. 699" E: 15° 3' 51. 86"
Staničení: km 203,343
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 203 - 204 | ID 6155



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Meziokružovkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 40. 824" E: 15° 3' 51. 435"

Staničení: km 203,364

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 203 - 204 | ID 6153



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 47. 481" E: 15° 3' 41. 678"

Staničení: km 203,662

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 203 - 204 | ID 6156



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 140 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 54' 52. 409" E: 15° 3' 42. 605"

Staničení: km 203,816

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6158



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: Současně příčné odsunutí sloupy do větší vzdálenosti od PK.
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 0. 622" E: 15° 3' 45. 284"

Staničení: km 204,078

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6159



Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 2. 013" E: 15° 3' 45. 738"

Staničení: km 204,120

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6160



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 45 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 2. 153" E: 15° 3' 46. 134"

Staničení: km 204,128

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6162



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
Poznámka: Opotřebované VDZ V 7a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 5. 321" E: 15° 3' 47. 332"
Staničení: km 204,227
Lokalita: Frýdland
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6163



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
Poznámka: Absence VDZ V 2b v prostoru celé okružní křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 6. 368" E: 15° 3' 47. 38"
Staničení: km 204,243
Lokalita: Frýdland
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6165



Návrh opatření: Stavební úprava křižovatky, vč. dopravního značení, zlepšení rozhledových poměrů

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní rozhledové poměry - vlivem okolí komunikace
- ⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

Poznámka: Opotřebované VDZ V 2b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 8.164" E: 15° 3' 52.324"

Staničení: km 204,344

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6166



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence přisvětlení

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 8.459" E: 15° 3' 53.14"

Staničení: km 204,362

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 7504



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Železniční přejezd

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní stav SDZ

Poznámka: SDZ A 29, A 31a na levé straně jsou vyvrácené.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 8.587" E: 15° 3' 53.053"

Staničení: km 204,362

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6169



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: Současně realizace VDZ.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Nevhodný typ zastávky (zastávka se nachází v jízdním pruhu)

Poznámka: Absence SDZ IJ 4b, VDZ V 11a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 8.84" E: 15° 3' 55.892"

Staničení: km 204,416

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6173



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Přesunout SDZ do adekvátní vzdálenosti - max. 2 m od PK.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Železniční přejezd

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: Nedodržení maximální vzdálenosti umístění SDZ A 31c od PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 10.069" E: 15° 4' 2.216"

Staničení: km 204,537

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6176



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Současně obnova VDZ.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Neadekvátní umístění SDZ P 2 ve směru staničení, je umístěno až za prvním vedlejším ramenem křižovatky, na které odkazuje. Opotřebované VDZ V 2b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 10.398" E: 15° 4' 3.969"

Staničení: km 204,582

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6179



Návrh opatření: Realizace údržby v podobě odstranění zeleně
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Zakryté nebo nepřehledné SDZ

Poznámka: SDZ P 2, E 2b jsou zakryta zelení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 11.358" E: 15° 4' 11.929"

Staničení: km 204,739

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6185



Návrh opatření: Realizace údržby v podobě odstranění zeleně
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Zakryté nebo nepřehledné SDZ

Poznámka: SDZ IS 10c je zakryté zelení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 12.216" E: 15° 4' 19.654"

Staničení: km 204,891

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6189



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊖ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 12.317" E: 15° 4' 20.103"

Staničení: km 204,898

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6195



Návrh opatření: Realizace usměrnění dopravních proudů
Poznámka: Současně obnova VDZ.
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊖ 1x - Neadekvátní provedení VDZ

⊖ 1x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy

Poznámka: Opatřebované VDZ V 2b. Rozlehlé vedlejší rameno křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 13.321" E: 15° 4' 22.275"

Staničení: km 204,946

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6203



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 12. 999" E: 15° 4' 22. 275"

Staničení: km 204,947

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 204 - 205 | ID 6199



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: Přesunutí SDZ do místa, kde bude lépe postřehnutelné.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Zakryté nebo nepřehledné SDZ

Poznámka: SDZ IP 19 je zakryto okolní zástavbou.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 13. 081" E: 15° 4' 22. 526"

Staničení: km 204,951

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 205 - 206 | ID 6208



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 125 m - Chodník vůči vozovce v neadekvátní výškové poloze (nedostatečně vyvýšený)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NIZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 13. 725" E: 15° 4' 26. 173"

Staničení: km 205,033

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 205 - 206 | ID 6212



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence SDZ P 2.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NIZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 13. 145" E: 15° 4' 32. 583"

Staničení: km 205,158

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 205 - 206 | ID 6213



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 100 m - Chodník vůči vozovce v neadekvátní výškové poloze (nedostatečně vyvýšený)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 13.093" E: 15° 4' 32.887"

Staničení: km 205,166

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 205 - 206 | ID 6216



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Umístění SDZ ve vzdálenosti do 25 m od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: SDZ P 2 je vzdálené od křižovatky 45 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 12.715" E: 15° 4' 35.422"

Staničení: km 205,218

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 205 - 206 | ID 6223



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 70 m - Chodník vůči vozovce v neadekvátní výškové poloze (nedostatečně vyvýšený)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 12.32" E: 15° 4' 38.516"

Staničení: km 205,279

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 205 - 206 | ID 6225



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence přisvětlení

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 10.807" E: 15° 4' 47.381"

Staničení: km 205,460

Lokalita: Frýdland

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 205 - 206 | ID 6226



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 2b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 10. 004" E: 15° 4' 48. 385"

Staničení: km 205,492

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 205 - 206 | ID 6227



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Absence přisvětlení

⊙ 1x - Absence prvků pro OOSPO

⊙ 1x - Dlouhý nedělený přechod pro chodce

Poznámka: Délka přechodu je 10 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 9. 578" E: 15° 4' 49. 167"

Staničení: km 205,511

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - P | km 205 - 206 | ID 6232



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ
Poznámka: Absence, opotřebované VDZ V 2b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 9. 237" E: 15° 4' 49. 708"
Staničení: km 205,528
Lokalita: Frýdland
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - P | km 205 - 206 | ID 7507



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
Poznámka: Absence SDZ P 2.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 55' 10. 22" E: 15° 4' 52. 614"
Staničení: km 205,598
Lokalita: Frýdland
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h