



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA DOPRAVNÍ

Tomáš Kohout

**Analýza dopravně bezpečnostních rizik na silnici I/22
v Plzeňském kraji**

Příloha č. 15

**Přehled identifikovaných
dopravně – bezpečnostních deficitů
směr staničení - část C**

2020

I/22 - P | km 24 - 25 | ID 969



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 7.092" E: 13° 8' 30.411"

Staničení: km 24,142

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 24 - 25 | ID 970



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 9.412" E: 13° 8' 35.919"

Staničení: km 24,274

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 24 - 25 | ID 971



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 9. 56" E: 13° 8' 36. 46"

Staničení: km 24,286

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 24 - 25 | ID 972



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: SDZ A 24 musí být dočasně odstraněno nebo otočeno o 90° mimo období, kdy hrozí výskyt náledí. Současně odstranění A 22.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: Nevhodné umístění SDZ A 24.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 11. 113" E: 13° 8' 38. 869"

Staničení: km 24,355

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 24 - 25 | ID 973



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: Současně odstranění pařezu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 4x - Strom
- ⊙ 1x - Neadekvátně seříznutý pařez

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NIZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 19. 233" E: 13° 8' 53. 112"

Staničení: km 24,736

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 24 - 25 | ID 974



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 2x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 20. 519" E: 13° 8' 55. 053"

Staničení: km 24,792

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 24 - 25 | ID 975



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 21. 185" E: 13° 8' 55. 569"

Staničení: km 24,814

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 24 - 25 | ID 976



Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 22. 097" E: 13° 8' 57. 119"

Staničení: km 24,856

Lokalita: Nová Víska

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 24 - 25 | ID 977



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 22.622" E: 13° 8' 58.968"

Staničení: km 24,894

Lokalita: Nová Víska

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 24 - 25 | ID 978



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 240 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 23.351" E: 13° 8' 59.765"

Staničení: km 24,925

Lokalita: Nová Víska

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 24 - 25 | ID 979



Návrh opatření: Odstranění a nahrazení svodidlem
Poznámka: V místě mostního objektu instalovat adekvátní zádržné zařízení s odpovídající úrovní zadržetí.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Nevhodný typ zádržného zařízení

Poznámka: Neadekvátní typ zádržného zařízení. Je identifikováno riziko v podobě pádu vozidla z PK, a to v případě náhlého vyjetí z vozovky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 23. 531" E: 13° 9' 0. 561"

Staničení: km 24,941

Lokalita: Nová Víska

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 25 - 26 | ID 980



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 25. 056" E: 13° 9' 11. 75"

Staničení: km 25,174

Lokalita: Nová Víska

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 25 - 26 | ID 981



Návrh opatření: Vytvoření bezpečného stání pro VHD
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
 - ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - absence návaznosti na pěší infrastrukturu
- Poznámka:** Absence VDZ V 11a, V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 25. 191" E: 13° 9' 12. 947"
Staničení: km 25,192
Lokalita: Nová Víska
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 25 - 26 | ID 982



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
- Poznámka:** -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 25. 216" E: 13° 9' 13. 29"
Staničení: km 25,206
Lokalita: Nová Víska
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 25 - 26 | ID 983



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 980 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 25. 417" E: 13° 9' 14. 574"

Staničení: km 25,230

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 25 - 26 | ID 984



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 140 m - Demontované protisněhové ploty - zásněžky

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 26. 275" E: 13° 9' 31. 617"

Staničení: km 25,511

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 25 - 26 | ID 985



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

⊙ 1x - Betonový sloupek

Poznámka: Strom a betonový sloupek se nachází pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 26.694" E: 13° 9' 38.212"

Staničení: km 25,712

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 25 - 26 | ID 986



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 26.863" E: 13° 9' 41.727"

Staničení: km 25,781

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 25 - 26 | ID 4135



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 26. 487" E: 13° 9' 42. 418"

Staničení: km 25,795

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 25 - 26 | ID 987



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu

Poznámka: Realizace zešíkmení vyčnívajících betonových čel, resp. jejich zapuštění pod niveletu vozovky.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Čelo tuhé zdi nebo PHS

Poznámka: Tuhá čela jsou neadekvátně ochráněna ocelovými svodidly. Při nárazu vozidla do svodidel, při kterém dojde k maximálnímu vychýlení, je identifikováno riziko v podobě nárazu do betonového čela mostní konstrukce.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 27. 363" E: 13° 9' 48. 969"

Staničení: km 25,930

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 25 - 26 | ID 989



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ a VDZ
Poznámka: V daném směru jízdy nahradit VDZ V 2a za V 3, které bude umožňovat předjíždění protijedoucím vozidlům. Před přechod mezi VDZ V 2a a V 3 umístit V 9b a SDZ B 21a.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 100 m - Chybně provedené VDZ (neodpovídá délce rozhledu pro předjíždění dle ČSN 73 6101)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 27. 633" E: 13° 9' 51. 629"

Staničení: km 25,988

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 988



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 27. 602" E: 13° 9' 53. 633"

Staničení: km 26,024

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 991



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

Poznámka: SDZ E 2b neodpovídá tvaru křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 27. 715" E: 13° 9' 55. 161"

Staničení: km 26,056

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 990



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Dopravní značení na nedeformovatelné konstrukci

Poznámka: Vzdálenost stojin DZ, která je menší než 1,8 m, nedopovídá stanoveným požadavkům homologačními testy a současně přečnávající základ DZ tvoří pevnou překážku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 27. 857" E: 13° 9' 58. 12"

Staničení: km 26,116

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 2351



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v podobě příčného odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 27. 863" E: 13° 9' 59. 672"

Staničení: km 26,146

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 993



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)

Poznámka: Základ přístřešku autobusové zastávky tvoří pevnou překážku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 27. 866" E: 13° 10' 1. 118"

Staničení: km 26,176

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 992



Návrh opatření: Systematické opatření II.

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 28. 011" E: 13° 10' 1. 35"

Staničení: km 26,181

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 995



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4 na pravém, vedlejším rameni křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 28. 382" E: 13° 10' 3. 363"

Staničení: km 26,220

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 994



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - připojovanou komunikací

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 28. 209" E: 13° 10' 3. 508"

Staničení: km 26,223

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 1493



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: Rizikové pouze čelo A.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 28. 248" E: 13° 10' 4. 368"

Staničení: km 26,242

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 1494



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Posunutí SDZ P 1 do větší vzdálenosti od křižovatky dle TP 65. Současně náprava provedení SDZ.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

Poznámka: SDZ P 1 je vzdálené od křižovatky pouze 60 m. SDZ E 2b neodpovídá tvaru křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 28.496" E: 13° 10' 7.69"

Staničení: km 26,309

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 1715



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4 na vedlejším ramenu křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 28.648" E: 13° 10' 11.154"

Staničení: km 26,378

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 1717



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 1600 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 28.694" E: 13° 10' 11.569"

Staničení: km 26,387

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 1718



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

Poznámka: Výškový náběh svodidla není pevně zavázán do zemního tělesa.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 31.209" E: 13° 10' 23.779"

Staničení: km 26,646

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 26 - 27 | ID 1725



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 35. 49" E: 13° 10' 31. 779"

Staničení: km 26,863

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 27 - 28 | ID 1727



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 30 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 42. 871" E: 13° 10' 38. 934"

Staničení: km 27,128

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 27 - 28 | ID 1730



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně seříznutý pařez

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 50. 117" E: 13° 10' 50. 67"

Staničení: km 27,481

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 27 - 28 | ID 1734



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

Poznámka: Zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 52. 92" E: 13° 11' 6. 563"

Staničení: km 27,816

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 27 - 28 | ID 1737



Návrh opatření: Realizace úhlu křížení pozemních komunikací dle ČSN 73 6102 ed. 2

Poznámka: Současně realizace VDZ.

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
 - ⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)
- Poznámka:** Absence VDZ V 4 na vedlejších ramenech křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 54. 555" E: 13° 11' 15. 186"

Staničení: km 27,996

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 28 - 29 | ID 1739



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

Poznámka: Zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 54. 549" E: 13° 11' 16. 142"

Staničení: km 28,018

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 28 - 29 | ID 1741



Návrh opatření: Systematické opatření II.
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 54. 926" E: 13° 11' 18. 469"

Staničení: km 28,072

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 28 - 29 | ID 1744



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 2300 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 55. 334" E: 13° 11' 20. 304"

Staničení: km 28,108

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 28 - 29 | ID 1745



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 22' 55. 407" E: 13° 11' 20. 849"

Staničení: km 28,115

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 28 - 29 | ID 1752



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

↔ 70 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 0. 373" E: 13° 11' 49. 431"

Staničení: km 28,714

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 28 - 29 | ID 1803



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku

Poznámka: Ačkoliv je patrná invence ze strany správce komunikace o zvýšení bezpečnosti silničního provozu změnou sklonu (šikmosti) čela propustku, takto realizované stavební provedení propustku de facto představuje téměř obdobné bezpečnostní riziko v podobě devastujících následků pro osádku kolidujícího vozidla jako kolmé čelo.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 0. 836" E: 13° 11' 51. 488"

Staničení: km 28,756

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 29 - 30 | ID 1804



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

Poznámka: Zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 4. 834" E: 13° 12' 14. 479"

Staničení: km 29,237

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 30 - 31 | ID 1808



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 14. 996" E: 13° 13' 9. 894"

Staničení: km 30,400

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 30 - 31 | ID 1809



Návrh opatření: Systematické opatření II.

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 14. 738" E: 13° 13' 11. 612"

Staničení: km 30,425

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 30 - 31 | ID 1812



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)

Poznámka: Základ přístřešku autobusové zastávky představuje svým provedením pevnou překážku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 14.556" E: 13° 13' 11.603"

Staničení: km 30,428

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 30 - 31 | ID 1814



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 14.776" E: 13° 13' 12.134"

Staničení: km 30,437

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 30 - 31 | ID 1822



Návrh opatření: Stavební úprava křižovatky, vč. dopravního značení

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
 - ⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)
 - ⊙ 1x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy
- Poznámka:** Absence VDZ V 4 na vedlejších ramenech křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 15. 266" E: 13° 13' 13. 688"

Staničení: km 30,473

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 30 - 31 | ID 1825



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neopodstatněně umístěné svodidlo - neplní svoji ochrannou funkci
- Poznámka:** Z realizované inspekce průjezdem inspekčního vozidla nebyl identifikován v předmětném místě bezpečnostní deficit, který by měl být eliminován realizovaným svodidlem.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 14. 946" E: 13° 13' 14. 002"

Staničení: km 30,477

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 30 - 31 | ID 2191



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 640 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 15.384" E: 13° 13' 14.877"

Staničení: km 30,497

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 30 - 31 | ID 2190



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 15.177" E: 13° 13' 15.152"

Staničení: km 30,503

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 30 - 31 | ID 2194



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 60 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 15. 334" E: 13° 13' 15. 63"

Staničení: km 30,514

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 30 - 31 | ID 2192



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)

Poznámka: Propojení výškového náběhu a pásnice svodidla není realizováno v dostatečném počtu šroubů.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 16. 224" E: 13° 13' 19. 879"

Staničení: km 30,602

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 30 - 31 | ID 2193



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 235 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 16. 73" E: 13° 13' 23. 674"

Staničení: km 30,680

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 30 - 31 | ID 2195



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 90 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 20. 771" E: 13° 13' 38. 071"

Staničení: km 30,996

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 31 - 32 | ID 5447



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Nahrazení SDZ za P 1P.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

Poznámka: SDZ P 1 svým provedením neodpovídá skutečnému uspořádání následující křižovatky, která je styková. V daném směru jízdy se komunikace připojuje z pravé strany.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 21.374" E: 13° 13' 39.85"

Staničení: km 31,037

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 31 - 32 | ID 2197



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4 na vedlejších ramenech křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 22.892" E: 13° 13' 44.71"

Staničení: km 31,143

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 31 - 32 | ID 2198



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Strom
- ⊙ 1x - Sakrální objekt, památník apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 22. 678" E: 13° 13' 45. 039"
Staničení: km 31,153
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 31 - 32 | ID 2200



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 1400 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 22. 908" E: 13° 13' 45. 227"
Staničení: km 31,156
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 31 - 32 | ID 2202



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 330 m - Stromořadí

↔ 200 m - Demontované protisněhové ploty - zásněžky

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 23. 681" E: 13° 13' 48. 684"

Staničení: km 31,227

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 31 - 32 | ID 2203



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 24. 204" E: 13° 14' 5. 465"

Staničení: km 31,571

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 31 - 32 | ID 2204



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 200 m - Stromořadí

↔ 60 m - Demontované protisněhové ploty - zásněžky

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 24. 118" E: 13° 14' 6. 286"

Staničení: km 31,588

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 31 - 32 | ID 2207



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 24. 237" E: 13° 14' 20. 475"

Staničení: km 31,876

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 31 - 32 | ID 2208



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 24.514" E: 13° 14' 23.768"

Staničení: km 31,942

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 32 - 33 | ID 5449



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 25.635" E: 13° 14' 30.814"

Staničení: km 32,087

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 32 - 33 | ID 2209



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 60 m - Stromy, vzrostlá zeleň
⊙ 1x - Sakrální objekt, památník apod.
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 25.312" E: 13° 14' 31.116"
Staničení: km 32,089
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 32 - 33 | ID 2212



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Strom
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 26.623" E: 13° 14' 37.74"
Staničení: km 32,229
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 32 - 33 | ID 2213



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 29. 011" E: 13° 14' 55. 14"

Staničení: km 32,587

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/22 - P | km 32 - 33 | ID 2215



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 250 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 29. 702" E: 13° 14' 58. 886"

Staničení: km 32,635

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 32 - 33 | ID 2216



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4, resp. V 1a.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu a VDZ oddělující jízdní pruhy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 30.054" E: 13° 15' 2.111"

Staničení: km 32,703

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 32 - 33 | ID 2217



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 2x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdů.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 30.227" E: 13° 15' 5.732"

Staničení: km 32,775

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 32 - 33 | ID 2220



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 2b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 29.762" E: 13° 15' 11.54"

Staničení: km 32,891

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 32 - 33 | ID 2222



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení na nedeformovatelné konstrukci

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 29.096" E: 13° 15' 14.92"

Staničení: km 32,964

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 32 - 33 | ID 2224



Návrh opatření: Systematické opatření II.

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
 - ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
- Poznámka:** Absence VDZ V 12a, opotřebované VDZ V 11a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 29.432" E: 13° 15' 14.79"

Staničení: km 32,965

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 32 - 33 | ID 2226



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: V případě ochrany svodidla lze adekvátně prodloužit stávající svodidla. Řešit společně se záznamem ID 2227.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.
 - ⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
- Poznámka:** Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 29.259" E: 13° 15' 15.987"

Staničení: km 32,982

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 32 - 33 | ID 2227



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: Řešit společně se záznamem ID 2226.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel
Poznámka: Výškový náběh svodidla není pevně zavázán do zemního tělesa.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 29.319" E: 13° 15' 16.301"
Staničení: km 32,989
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 32 - 33 | ID 2228



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 580 m - Absence zpevněné krajnice
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 29.338" E: 13° 15' 16.426"
Staničení: km 32,991
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2231



Návrh opatření: Odstranění a nahrazení svodidlem
Poznámka: V místě mostního objektu instalovat adekvátní zádržné zařízení s odpovídající úrovní zadržetí. Současně realizovat vzájemné propojení se stávajícími svodidly v okolí mostního objektu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Nevhodný typ zádržného zařízení

Poznámka: Neadekvátní typ zádržného zařízení v místě mostního objektu, které svým provedením představuje pevnou překážku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 27. 807" E: 13° 15' 34. 425"

Staničení: km 33,358

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2538



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Čelo tuhé zdi nebo PHS

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 27. 792" E: 13° 15' 34. 696"

Staničení: km 33,364

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2539



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Čelo tuhé zdi nebo PHS

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 27. 645" E: 13° 15' 36. 931"

Staničení: km 33,409

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2535



Návrh opatření: Odstranění a nahrazení svodidlem

Poznámka: V místě mostního objektu instalovat adekvátní zádržné zařízení s odpovídající úrovní zadržení. Současně realizovat vzájemné propojení se stávajícími svodidly v okolí mostního objektu.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Nevhodný typ zádržného zařízení

Poznámka: Neadekvátní typ zádržného zařízení v místě mostního objektu, které svým provedením představuje pevnou překážku. Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 27. 623" E: 13° 15' 37. 231"

Staničení: km 33,414

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2536



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Nahrazení SDZ za P 1P.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

Poznámka: SDZ P 1 svým provedením neodpovídá skutečnému uspořádání následující křižovatky, která je styková. V daném směru jízdy se komunikace připojuje z pravé strany.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 27. 613" E: 13° 15' 37. 4"

Staničení: km 33,418

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2543



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 27. 519" E: 13° 15' 38. 708"

Staničení: km 33,445

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2544



Návrh opatření: Systematické opatření II.

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
 - ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
- Poznámka:** Absence VDZ V 12a, opotřebované VDZ V 11a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 27. 248" E: 13° 15' 42. 746"

Staničení: km 33,522

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 5451



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- Poznámka:** Absence VDZ V 6b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 27. 112" E: 13° 15' 45. 484"

Staničení: km 33,582

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2554



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 820 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 27.087" E: 13° 15' 46.157"

Staničení: km 33,596

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2549



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 4x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 27.081" E: 13° 15' 46.249"

Staničení: km 33,598

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2551



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 26. 704" E: 13° 15' 49. 324"

Staničení: km 33,660

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2548



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 26. 983" E: 13° 15' 49. 484"

Staničení: km 33,662

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2552



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: Strom se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 26. 798" E: 13° 15' 52. 4"

Staničení: km 33,721

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2547



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 3x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 26. 201" E: 13° 15' 55. 794"

Staničení: km 33,785

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2555



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: Současně odsunutí závozy do větší příčné vzdálenosti od komunikace.

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

⊙ 1x - Stojina závozy (např. v místě vjezdu na odpočívku)

Poznámka: Závoza svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 27. 15" E: 13° 15' 56. 619"

Staničení: km 33,806

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2553



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Strom

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 27. 241" E: 13° 15' 59. 376"

Staničení: km 33,861

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 33 - 34 | ID 2556



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 27. 787" E: 13° 16' 5. 752"

Staničení: km 33,991

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 2559



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ a VDZ

Poznámka: V daném směru jízdy nahradit VDZ V 2a za V 3, které bude umožňovat předjíždění protijedoucím vozidlům. Před přechod mezi VDZ V 2a a V 3 umístit V 9b a SDZ B 21a. Řešit společně s deficitem ID 2560.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 70 m - Chybně provedené VDZ (neodpovídá délce rozhledu pro předjíždění dle ČSN 73 6101)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 28. 648" E: 13° 16' 15. 162"

Staničení: km 34,015

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 2560



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: Řešit společně s deficitem ID 2559.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 28.827" E: 13° 16' 18.155"

Staničení: km 34,244

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 2562



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 28.569" E: 13° 16' 19.449"

Staničení: km 34,268

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 2612



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Separace SDZ.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

Poznámka: Chybně umístěné SDZ IJ 8, E 7b, E 14 a IS 5 - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 29. 07" E: 13° 16' 22. 797"

Staničení: km 34,338

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 2615



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Výměna SDZ za P 1P a současně umístění SDZ v adekvátní vzdálenosti od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: Nevhodné užití SDZ P 2 pro upozornění na křižovatku v extravilánovém úseku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 29. 325" E: 13° 16' 24. 347"

Staničení: km 34,369

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 5455



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 2b oddělující průběžné jízdní pruhy. Opotřebované VDZ V 2b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 30. 277" E: 13° 16' 27. 188"

Staničení: km 34,434

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 7799



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat ve výměně konstrukce za deformovatelnou resp. v příčném odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 3x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 30. 431" E: 13° 16' 28. 26"

Staničení: km 34,453

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 7802



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 30.702" E: 13° 16' 30.346"

Staničení: km 34,495

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 7800



Návrh opatření: Realizace změny

Poznámka: Odstranění SDZ.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: Neadekvátní umístění SDZ P 2 u sjezdu k ČSPH.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 31.116" E: 13° 16' 30.983"

Staničení: km 34,514

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 7803



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 13.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 31. 409" E: 13° 16' 31. 606"

Staničení: km 34,528

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 7804



Návrh opatření: Výměna konstrukce za deformovatelnou

Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v podobě příčného odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace.

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 100 m - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 31. 638" E: 13° 16' 32. 533"

Staničení: km 34,546

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 7805



Návrh opatření: Příčné odsunutí do větší vzdálenosti od PK / ochrana zádržným zařízením

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Totem čerpací stanice pohonných hmot

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 31.736" E: 13° 16' 33.199"

Staničení: km 34,560

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 6870



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 32.392" E: 13° 16' 36.155"

Staničení: km 34,621

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 2621



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: V současné době pouze konstrukce bez reklamní plochy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 32. 441" E: 13° 16' 36. 118"

Staničení: km 34,633

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 2617



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 33. 333" E: 13° 16' 36. 176"

Staničení: km 34,636

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 2620



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Separace SDZ.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

Poznámka: Chybně umístěné SDZ IZ 4a a B 28 - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 33.138" E: 13° 16' 37.924"

Staničení: km 34,665

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 2618



Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 33.277" E: 13° 16' 37.784"

Staničení: km 34,667

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 2634



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 33. 474" E: 13° 16' 39. 864"

Staničení: km 34,705

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 2619



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 33. 679" E: 13° 16' 39. 84"

Staničení: km 34,874

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 34 - 35 | ID 2636



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní provedení prvků pro OOSPO
- ⊙ 1x - Absence přisvětlení
- ⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

Poznámka: Absence barevného zvýraznění prvků pro OOSPO na dělicím ostrůvku. Chybně umístěné SDZ IP 6 a IS 18a - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 37. 453" E: 13° 16' 52. 842"

Staničení: km 34,992

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 2639



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 38. 65" E: 13° 16' 58. 515"

Staničení: km 35,110

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 2640



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 40.386" E: 13° 17' 2.792"

Staničení: km 35,211

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 5462



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 40.118" E: 13° 17' 6.14"

Staničení: km 35,265

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 2642



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 9x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 41.338" E: 13° 17' 7.394"

Staničení: km 35,324

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 6871



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 7a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 41.734" E: 13° 17' 7.387"

Staničení: km 35,331

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 2646



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 44. 286" E: 13° 17' 11. 903"

Staničení: km 35,442

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 2648



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 43. 692" E: 13° 17' 13. 052"

Staničení: km 35,451

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 2649



Návrh opatření: Realizace osvětlení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence přisvětlení

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 44. 543" E: 13° 17' 14. 78"

Staničení: km 35,495

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 2653



Návrh opatření: Realizace osvětlení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence přisvětlení

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 45. 145" E: 13° 17' 16. 905"

Staničení: km 35,554

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 2654



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel
Poznámka: Absence výškových náběhů, v případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu. V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená z důvodu blízkosti okružní křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 44. 969" E: 13° 17' 17. 161"
Staničení: km 35,558
Lokalita: Klatovy
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 2665



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Dlouhý nedělený přechod pro chodce
 ⊙ 1x - Absence přísvětlení
Poznámka: Délka přechodu je 18 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 44. 967" E: 13° 17' 22. 485"
Staničení: km 35,664
Lokalita: Klatovy
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 2666



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Dlouhý nedělený přechod pro chodce

⊙ 1x - Absence přisvětlení

Poznámka: Délka přechodu je 17 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 44. 371" E: 13° 17' 23. 266"

Staničení: km 35,698

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 2668



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 41. 147" E: 13° 17' 22. 634"


Staničení: km 35,793

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 2669

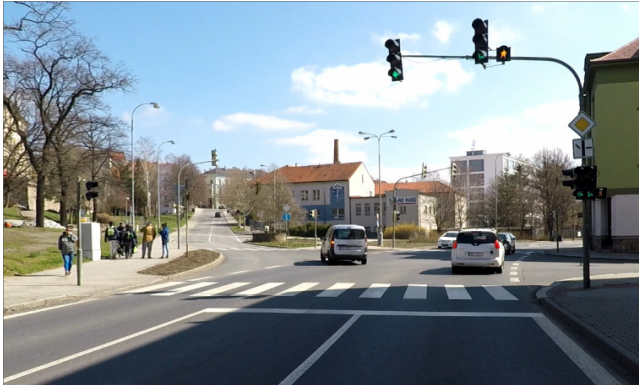

Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence přisvětlení

⊙ 1x - Neadekvátní provedení prvků pro OOSPO

Poznámka: Absence barevného zvýraznění prvků pro OOSPO na levé straně.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 37. 912" E: 13° 17' 28. 372"

Staničení: km 35,937

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 35 - 36 | ID 2670



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence přisvětlení

⊙ 1x - Neadekvátní provedení prvků pro OOSPO

Poznámka: Absence barevného zvýraznění prvků pro OOSPO na levé straně.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 37. 315" E: 13° 17' 29. 473"

Staničení: km 35,967

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 36 - 37 | ID 2807



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 33.916" E: 13° 17' 32.334"

Staničení: km 36,087

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 36 - 37 | ID 2809



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 31.933" E: 13° 17' 34.743"

Staničení: km 36,166

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 36 - 37 | ID 2811



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 31.292" E: 13° 17' 35.733"
Staničení: km 36,194
Lokalita: Klatovy
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 36 - 37 | ID 2812



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 29.908" E: 13° 17' 36.708"
Staničení: km 36,240
Lokalita: Klatovy
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 36 - 37 | ID 2813



Návrh opatření: Realizace osvětlení
Poznámka: Současně realizace SDZ.
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence přisvětlení
 - ⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
- Poznámka:** Absence SDZ IP 6 v obou směrech.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 29.587" E: 13° 17' 37.775"
Staničení: km 36,262
Lokalita: Klatovy
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 36 - 37 | ID 2814



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
- Poznámka:** -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 29.188" E: 13° 17' 38.649"
Staničení: km 36,281
Lokalita: Klatovy
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 36 - 37 | ID 2815



Návrh opatření: Realizace údržby v podobě odstranění zeleně
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Zakryté nebo nepřehledné SDZ
Poznámka: SDZ IJ 18a je zakryté zelení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 26. 88" E: 13° 17' 40. 005"
Staničení: km 36,358
Lokalita: Klatovy
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 36 - 37 | ID 2816



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 25. 969" E: 13° 17' 42. 361"
Staničení: km 36,414
Lokalita: Klatovy
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 36 - 37 | ID 2821



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebovaná VDZ

Poznámka: Absence VDZ v 13.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 25.318" E: 13° 17' 43.761"

Staničení: km 36,450

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 36 - 37 | ID 2817



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 24.715" E: 13° 17' 44.027"

Staničení: km 36,452

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 36 - 37 | ID 2819



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 4x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 24. 963" E: 13° 17' 44. 23"

Staničení: km 36,459

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 36 - 37 | ID 2823



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence SDZ IP 6 v obou směrech.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 25. 35" E: 13° 17' 44. 833"

Staničení: km 36,472

Lokalita: Klatovy

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h