



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA DOPRAVNÍ

Tomáš Kohout

**Analýza dopravně bezpečnostních rizik na silnici I/22
v Plzeňském kraji**

Příloha č. 17

**Přehled identifikovaných
dopravně – bezpečnostních deficitů
směr staničení - část E**

2020

I/22 - P | km 51 - 52 | ID 3380



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizovat směrové vychýlení svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - místem nebezpečí (např. hlubina, okolí PK)
Poznámka: Neadekvátně ochráněný Bradavský rybník.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 51.645" E: 13° 28' 29.316"
Staničení: km 51,267
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 51 - 52 | ID 3381



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu
Poznámka: Realizace zešíkmení vyčnívajícího betonového čela, resp. jeho zapuštění pod niveletu vozovky.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Čelo tuhé zdi nebo PHS
Poznámka: Tuhé čelo je neadekvátně ochráněno ocelovými svodidly. Při nárazu vozidla do svodidel, při kterém dojde k maximálnímu vychýlení, je identifikováno riziko v podobě nárazu do betonového čela mostní konstrukce.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 50.717" E: 13° 28' 31.991"
Staničení: km 51,330
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 51 - 52 | ID 3383



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizovat směrové vychýlení svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - místem nebezpečí (např. hlubina, okolí PK)
Poznámka: Neadekvátně ochráněný Bradavský rybník. Riziko pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 48. 801" E: 13° 28' 34. 791"
Staničení: km 51,413
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 51 - 52 | ID 3385



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 47. 344" E: 13° 28' 38. 061"
Staničení: km 51,491
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 51 - 52 | ID 3387**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly**Poznámka:** -**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení****BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT**

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 75 m - Stromořadí

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.**ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ****LOKALIZACE****GPS:** N: 49° 20' 46.395" E: 13° 28' 39.448"**Staničení:** km 51,532**Lokalita:** Extravilán**Odpovědný správce:** okres Klatovy**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h**I/22 - P | km 51 - 52 | ID 3388****Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)**Poznámka:** -**Náročnost realizace:** **Složité řešení****BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT**

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -**ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ****LOKALIZACE****GPS:** N: 49° 20' 44.691" E: 13° 28' 42.36"**Staničení:** km 51,612**Lokalita:** Extravilán**Odpovědný správce:** okres Klatovy**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

I/22 - P | km 51 - 52 | ID 3390



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ↔ 80 m - Stromořadí
- ⊙ 2x - Demontované protisněhové ploty - zásněžky
- ⊙ 1x - Jiné

Poznámka: Betonové kvádry a kameny tvoří pevnou překážku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 44. 418" E: 13° 28' 42. 572"
Staničení: km 51,622
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 51 - 52 | ID 3391



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 5x - Strom
 - ↔ 190 m - Demontované protisněhové ploty - zásněžky
- Poznámka:** -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 41. 703" E: 13° 28' 47. 01"
Staničení: km 51,743
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 51 - 52 | ID 3392



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 38.061" E: 13° 28' 52.89"

Staničení: km 51,907

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 51 - 52 | ID 7968



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 38.065" E: 13° 28' 53.359"

Staničení: km 51,910

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 51 - 52 | ID 3393



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 135 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 36.169" E: 13° 28' 55.42"

Staničení: km 51,988

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 52 - 53 | ID 3394



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4, resp. V 1a.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu a VDZ oddělující jízdní pruhy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 31.337" E: 13° 28' 59.331"

Staničení: km 52,157

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 52 - 53 | ID 7969



Návrh opatření: Realizace SDZ, resp. VDZ umožňující předjíždění
Poznámka: V předmětném úseku nahradit VDZ V 1a za V 2a, které bude umožňovat předjíždění vozidlům jedoucím v obou směrech.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu

KATEGORIE

↔ 120 m - NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje předjíždění vozidel, při zachování adekvátní úrovně bezpečnosti silničního provozu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 30.981" E: 13° 28' 59.848"

Staničení: km 52,170

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 52 - 53 | ID 3395



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4, resp. V 1a.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu a VDZ oddělující jízdní pruhy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 27.474" E: 13° 29' 2.42"

Staničení: km 52,292

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 52 - 53 | ID 3396



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 135 m - Stromy, vzrostlá zeleň
⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 27. 04" E: 13° 29' 2. 44"
Staničení: km 52,302
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 52 - 53 | ID 3397



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4, resp. V 1a.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu a VDZ oddělující jízdní pruhy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 23. 611" E: 13° 29' 7. 007"
Staničení: km 52,443
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 52 - 53 | ID 3398



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 75 m - Stromořadí

⊙ 2x - Betonový sloupek

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 23.398" E: 13° 29' 7.364"

Staničení: km 52,450

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 52 - 53 | ID 3399



Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 21.862" E: 13° 29' 10.502"

Staničení: km 52,531

Lokalita: Zavlekov

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 52 - 53 | ID 7970



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: Umístění SDZ ve vzdálenosti do 25 m od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: SDZ P 2 je vzdálené od křižovatky 40 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 19.641" E: 13° 29' 12.0"

Staničení: km 52,613

Lokalita: Zavlekov

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 52 - 53 | ID 3400



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizované místo pro přecházení (např. poloha, provedení)

Poznámka: Absence přisvětlení. Provedení prvků pro OOSPO na ostrůvku neodpovídá místu pro přecházení, ale přechodu pro chodce.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 16.359" E: 13° 29' 14.062"

Staničení: km 52,717

Lokalita:

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 52 - 53 | ID 3401



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebená VDZ
Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 12. 143" E: 13° 29' 20. 449"
Staničení: km 52,905
Lokalita: Zavlekov
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 52 - 53 | ID 5959



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní stav SDZ
Poznámka: Vychýlené SDZ IS 3b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 12. 095" E: 13° 29' 21. 399"
Staničení: km 52,924
Lokalita: Zavlekov
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 52 - 53 | ID 5964



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizované místo pro přecházení (např. poloha, provedení)
Poznámka: Absence přisvětlení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 12. 161" E: 13° 29' 24. 383"
Staničení: km 52,982
Lokalita: Zavlekov
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 53 - 54 | ID 5967



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 700 m - Absence zpevněné krajnice
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 9. 301" E: 13° 29' 31. 929"
Staničení: km 53,158
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 53 - 54 | ID 5968



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 45 m - Stromy, vzrostlá zeleň
⊙ 1x - Sakrální objekt, památník apod.
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 8.949" E: 13° 29' 32.402"
Staničení: km 53,447
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 53 - 54 | ID 6880



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ
Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 5.612" E: 13° 29' 44.941"
Staničení: km 53,448
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 53 - 54 | ID 5972



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sakrální objekt, památník apod.

Poznámka: Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 4. 584" E: 13° 29' 46. 928"

Staničení: km 53,505

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 53 - 54 | ID 5973



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Nahrazení SDZ za P 1P.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

Poznámka: SDZ P 1 svým provedením neodpovídá skutečnému uspořádání následující křižovatky, která je styková. V daném směru jízdy se komunikace připojuje z pravé strany.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 0. 274" E: 13° 29' 58. 17"

Staničení: km 53,767

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 53 - 54 | ID 5974



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátké výškové náběhy na obou koncích svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 59.694" E: 13° 29' 59.952"

Staničení: km 53,808

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 53 - 54 | ID 5975



Návrh opatření: Realizace usměrnění dopravních proudů
Poznámka: Současně realizace VDZ.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy

Poznámka: Absence VDZ V 4 na vedlejším ramenu křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 58.02" E: 13° 30' 4.693"

Staničení: km 53,918

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 53 - 54 | ID 5977



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 58. 2" E: 13° 30' 5. 089"

Staničení: km 53,920

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 53 - 54 | ID 5983



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 2900 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 57. 514" E: 13° 30' 5. 755"

Staničení: km 53,944

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 54 - 55 | ID 5986



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 20 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 55. 563" E: 13° 30' 10. 641"

Staničení: km 54,058

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 54 - 55 | ID 5987



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

Poznámka: Zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 55. 453" E: 13° 30' 11. 037"

Staničení: km 54,068

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 54 - 55 | ID 5988



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 190 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 54. 905" E: 13° 30' 11. 911"

Staničení: km 54,092

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 54 - 55 | ID 5989



Návrh opatření: Systematické opatření II.
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 54. 57" E: 13° 30' 13. 205"

Staničení: km 54,115

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 54 - 55 | ID 5991



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 100 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 52.908" E: 13° 30' 25.279"

Staničení: km 54,372

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 54 - 55 | ID 6881



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 52.735" E: 13° 30' 35.999"

Staničení: km 54,585

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 54 - 55 | ID 5992



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 190 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 52. 222" E: 13° 30' 41. 733"

Staničení: km 54,700

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 54 - 55 | ID 5993



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 15 m - Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)

Poznámka: Kameny tvoří pevnou překážku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 51. 756" E: 13° 30' 51. 92"

Staničení: km 54,903

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 54 - 55 | ID 5994



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 3x - Strom

Poznámka: Stromy se nachází nad úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 51. 775" E: 13° 30' 53. 118"

Staničení: km 54,927

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 54 - 55 | ID 6882



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Nahrazení výše uvedené kombinace za SDZ A 24, které ale musí být dočasně odstraněno nebo otočeno o 90° mimo období, kdy hrozí výskyt náledí.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

Poznámka: Řidiči motorových vozidel jsou na úsek možného zvýšeného výskytu náledí neadekvátně upozorněni pomocí kombinace SDZ A 22 a E 13.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 52. 034" E: 13° 30' 55. 514"

Staničení: km 54,980

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 55 - 56 | ID 5996



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo a realizovat jeho směrové vychýlení.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 50 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 52. 226" E: 13° 30' 57. 666"


Staničení: km 55,016

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 55 - 56 | ID 5997

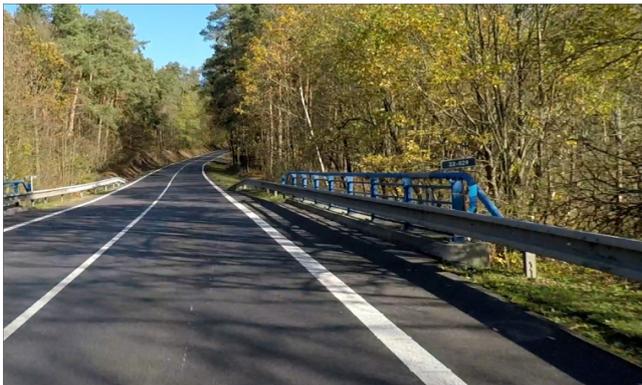

Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu
Poznámka: Realizace zešíkmení vyčnívajících betonových čel, resp. jejich zapuštění pod niveletu vozovky.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Čelo tuhé zdi nebo PHS

Poznámka: Tuhá čela jsou neadekvátně ochráněna ocelovými svodidly. Při nárazu vozidla do svodidel, při kterém dojde k maximálnímu vychýlení, je identifikováno riziko v podobě nárazu do betonového čela mostní konstrukce.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 52. 884" E: 13° 31' 0. 167"

Staničení: km 55,075

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 55 - 56 | ID 5999



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 90 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 53.095" E: 13° 31' 1.273"

Staničení: km 55,096

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 55 - 56 | ID 6000



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 360 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 54.159" E: 13° 31' 5.845"

Staničení: km 55,195

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 55 - 56 | ID 6001



Návrh opatření: Instalace pojízditelné mříže
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: Pevnou překážku nepředstavuje samotné tuhé čelo propustku, ale trouba o velkém průměru, kde je spatřováno riziko možného zaseknutí kola při nárazu vozidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 53. 448" E: 13° 31' 29. 482"

Staničení: km 55,683

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 55 - 56 | ID 6002



Návrh opatření: Instalace pojízditelné mříže
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: Pevnou překážku nepředstavuje samotné tuhé čelo propustku, ale trouba o velkém průměru, kde je spatřováno riziko možného zaseknutí kola při nárazu vozidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 53. 435" E: 13° 31' 30. 264"

Staničení: km 55,696

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 55 - 56 | ID 6003



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 53. 47" E: 13° 31' 33. 021"

Staničení: km 55,753

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 56 - 57 | ID 6004



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 49. 462" E: 13° 32' 15. 73"

Staničení: km 56,624

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 56 - 57 | ID 6007



Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 48. 949" E: 13° 32' 22. 479"

Staničení: km 56,763

Lokalita: Nalžovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 56 - 57 | ID 6008



Návrh opatření: Realizace usměrnění dopravních proudů

Poznámka: Současně náprava provedení SDZ.

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

Poznámka: SDZ E 2b v obou směrech neodpovídá tvaru křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 48. 769" E: 13° 32' 29. 663"

Staničení: km 56,908

Lokalita: Nalžovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 56 - 57 | ID 6009**Návrh opatření:** Odstranění**Poznámka:** -**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení****BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT**

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -**ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA****LOKALIZACE****GPS:** N: 49° 19' 49. 273" E: 13° 32' 29. 74"**Staničení:** km 56,911**Lokalita:** Nalžovské Hory**Odpovědný správce:** okres Klatovy**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h**I/22 - P | km 56 - 57 | ID 6011****Návrh opatření:** Odstranění**Poznámka:** -**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení****BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT**

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -**ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA****LOKALIZACE****GPS:** N: 49° 19' 48. 637" E: 13° 32' 30. 175"**Staničení:** km 56,917**Lokalita:** Nalžovské Hory**Odpovědný správce:** okres Klatovy**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

I/22 - P | km 57 - 58 | ID 7971



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence SDZ P 2.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 51. 09" E: 13° 32' 37. 623"

Staničení: km 57,088

Lokalita: Nalžovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 57 - 58 | ID 7972



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence SDZ P 2.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 51. 767" E: 13° 32' 40. 795"

Staničení: km 57,151

Lokalita: Nalžovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 57 - 58 | ID 6012



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence SDZ P 2.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 51. 941" E: 13° 32' 43. 123"

Staničení: km 57,203

Lokalita: Nalžovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 57 - 58 | ID 8052



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: Umístění SDZ ve vzdálenosti do 25 m od křižovatky dle TP 65.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: SDZ E 2b neodpovídá tvaru křižovatky. SDZ P 2 je vzdálené od křižovatky 40 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 52. 148" E: 13° 32' 45. 46"

Staničení: km 57,249

Lokalita:

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 57 - 58 | ID 6883



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Separace SDZ a DZ.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

Poznámka: Chybně umístěné SDZ A 11, E 7b a DZ Z 3 - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 52. 443" E: 13° 32' 48. 629"

Staničení: km 57,304

Lokalita: Nalžovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 57 - 58 | ID 6015



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 90 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 52. 558" E: 13° 32' 48. 56"

Staničení: km 57,306

Lokalita: Nalžovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 57 - 58 | ID 6014



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

- ⊖ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
- ⊖ 1x - Dlouhý nedělený přechod pro chodce
- ⊖ 1x - Absence přisvětlení
- ⊖ 1x - Nedostatečná návaznost na chodník
- ⊖ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: Absence SDZ IP 6 ve směru proti staničení. Délka přechodu je 11 m. SDZ IP 6 se ve směru staničení nachází v neadekvátní vzdálenosti před přechodem.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 53. 697" E: 13° 32' 48. 734"

Staničení: km 57,343

Lokalita: Nalžovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 57 - 58 | ID 6017



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 175 m - Chodník vůči vozovce v neadekvátní výškové poloze (nedostatečně vyvýšený)

↔ 70 m - Neadekvátně provedený chodník (úzký, nerovný apod.)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 55. 37" E: 13° 32' 49. 612"

Staničení: km 57,399

Lokalita: Nalžovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 57 - 58 | ID 6018



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 59. 228" E: 13° 32' 56. 321"

Staničení: km 57,592

Lokalita: Nalžovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 57 - 58 | ID 6021



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 155 m - Chodník vůči vozovce v neadekvátní výškové poloze (nedostatečně vyvýšený)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 59. 8" E: 13° 32' 57. 451"

Staničení: km 57,604

Lokalita: Nalžovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 57 - 58 | ID 6022



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ
- ⊙ 1x - Absence prvků pro OOSPO
- ⊙ 1x - Absence přisvětlení

Poznámka: SDZ IP 6 se nachází v neadekvátní vzdálenosti před přechodem.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 2. 179" E: 13° 33' 4. 065"

Staničení: km 57,768

Lokalita: Nalžovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 57 - 58 | ID 6024



Návrh opatření: Vytvoření bezpečného stání pro VHD

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
- ⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a. Neadekvátní provedení VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 2. 424" E: 13° 33' 6. 238"

Staničení: km 57,814

Lokalita: Nalžovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 57 - 58 | ID 6025



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 20' 2. 693" E: 13° 33' 6. 913"

Staničení: km 57,825

Lokalita: Nažovské Hory

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 58 - 59 | ID 6027



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 2900 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 59. 028" E: 13° 33' 24. 496"

Staničení: km 58,221

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 58 - 59 | ID 6030



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 60 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 56.391" E: 13° 33' 31.99"

Staničení: km 58,391

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 58 - 59 | ID 6032



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 650 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 55.384" E: 13° 33' 35.283"

Staničení: km 58,466

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 58 - 59 | ID 6034



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 54.088" E: 13° 33' 39.696"

Staničení: km 58,561

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 59 - 60 | ID 6035



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 460 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 48.626" E: 13° 34' 5.96"

Staničení: km 59,125

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 59 - 60 | ID 6036



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 115 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 46. 868" E: 13° 34' 22. 861"

Staničení: km 59,469

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 59 - 60 | ID 6038



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 25 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 45. 937" E: 13° 34' 31. 966"

Staničení: km 59,657

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 59 - 60 | ID 6037



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 46. 214" E: 13° 34' 31. 986"

Staničení: km 59,657

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 59 - 60 | ID 6039



Návrh opatření: Systematické opatření II.
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

Poznámka: Absence VDZ V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 45. 71" E: 13° 34' 34. 699"

Staničení: km 59,705

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 59 - 60 | ID 6041



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 280 m - Stromořadí

Poznámka: Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 45. 197" E: 13° 34' 37. 659"

Staničení: km 59,774

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 60 - 61 | ID 6042



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 42. 819" E: 13° 34' 49. 645"

Staničení: km 60,024

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 60 - 61 | ID 6043



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: Současně odstranění zásněžek.

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

⊙ 1x - Demontované protisněhové ploty - zásněžky

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 42.385" E: 13° 34' 50.76"

Staničení: km 60,052

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 60 - 61 | ID 6044



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 33.397" E: 13° 35' 17.439"

Staničení: km 60,661

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 60 - 61 | ID 6045



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 2x - Strom
- ⊙ 1x - Sakrální objekt, památník apod.
- ⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
- ⊙ 1x - Demontované protisněhové ploty - zásněžky

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 29. 608" E: 13° 35' 28. 659"

Staničení: km 60,918

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 61 - 62 | ID 6047



Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 29. 286" E: 13° 35' 36. 922"

Staničení: km 61,082

Lokalita: Hradešice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 61 - 62 | ID 6048**Návrh opatření:** Odstranění**Poznámka:** -**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení****BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT**

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -**ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA****LOKALIZACE****GPS:** N: 49° 19' 28. 761" E: 13° 35' 43. 941"**Staničení:** km 61,224**Lokalita:** Hradešice**Odpovědný správce:** okres Klatovy**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h**I/22 - P | km 61 - 62 | ID 7973****Návrh opatření:** Vytvoření bezpečného stání pro VHD**Poznámka:** -**Náročnost realizace:** **Složitě řešení****BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT**

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Nevhodný typ zastávky (zastávka se nachází v jízdním pruhu)

Poznámka: -**ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ****LOKALIZACE****GPS:** N: 49° 19' 28. 816" E: 13° 35' 46. 035"**Staničení:** km 61,266**Lokalita:** Hradešice**Odpovědný správce:** okres Klatovy**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

I/22 - P | km 61 - 62 | ID 6049



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 2b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 28. 824" E: 13° 35' 51. 396"

Staničení: km 61,374

Lokalita: Hradešice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 61 - 62 | ID 6050



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizované místo pro přecházení (např. poloha, provedení)

Poznámka: Absence přisvětlení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 28. 839" E: 13° 35' 52. 303"

Staničení: km 61,391

Lokalita: Hradešice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 61 - 62 | ID 6051



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 3200 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 29.654" E: 13° 36' 7.594"

Staničení: km 61,701

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 61 - 62 | ID 6052



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v podobě příčného odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená (výjezd / vjezd do obce).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 29.485" E: 13° 36' 8.349"

Staničení: km 61,717

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 61 - 62 | ID 6053



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 29. 375" E: 13° 36' 21. 631"

Staničení: km 61,986

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 62 - 63 | ID 6054



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 29. 18" E: 13° 36' 43. 555"

Staničení: km 62,429

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 62 - 63 | ID 6055



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 29. 315" E: 13° 36' 49. 146"

Staničení: km 62,540

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 63 - 64 | ID 6056



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 31. 008" E: 13° 37' 12. 74"

Staničení: km 63,023

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 63 - 64 | ID 6057



Návrh opatření: Obsypání zeminou minimálně ve sklonu 1:2,5.
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Betonová skruž

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 31. 366" E: 13° 37' 15. 646"

Staničení: km 63,084

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 63 - 64 | ID 6058



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 32. 603" E: 13° 37' 23. 357"

Staničení: km 63,242

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 63 - 64 | ID 6059



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 34. 365" E: 13° 37' 35. 064"

Staničení: km 63,485

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 63 - 64 | ID 6062



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 150 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 34. 61" E: 13° 37' 37. 281"

Staničení: km 63,534

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 63 - 64 | ID 6060

Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.**ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ****LOKALIZACE****GPS:** N: 49° 19' 35. 189" E: 13° 37' 39. 265"**Staničení:** km 63,574**Lokalita:** Extravilán**Odpovědný správce:** okres Klatovy**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h**I/22 - P | km 63 - 64 | ID 6063**

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -**ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ****LOKALIZACE****GPS:** N: 49° 19' 35. 859" E: 13° 37' 45. 652"**Staničení:** km 63,705**Lokalita:** Extravilán**Odpovědný správce:** okres Klatovy**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

I/22 - P | km 63 - 64 | ID 6065



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 50 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 35. 863" E: 13° 37' 46. 019"

Staničení: km 63,710

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 63 - 64 | ID 6070



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 35. 029" E: 13° 37' 58. 229"

Staničení: km 63,961

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 64 - 65 | ID 6071



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 60 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 34.702" E: 13° 38' 10.869"

Staničení: km 64,216

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 64 - 65 | ID 6072



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 34.796" E: 13° 38' 15.986"

Staničení: km 64,319

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 64 - 65 | ID 6073



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 34. 947" E: 13° 38' 17. 053"

Staničení: km 64,340

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 64 - 65 | ID 6074



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 38. 859" E: 13° 38' 27. 569"

Staničení: km 64,592

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 64 - 65 | ID 6078



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 39.134" E: 13° 38' 28.036"

Staničení: km 64,603

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 64 - 65 | ID 6076



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 39.449" E: 13° 38' 32.203"

Staničení: km 64,688

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 64 - 65 | ID 6080



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Strom

⊙ 1x - Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)

↔ 10 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu. Kameny tvoří pevnou překážku. Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 40.286" E: 13° 38' 37.094"

Staničení: km 64,786

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 64 - 65 | ID 7974



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochrání, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 41.251" E: 13° 38' 39.364"

Staničení: km 64,839

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 64 - 65 | ID 6081



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: SDZ A 24 musí být dočasně odstraněno nebo otočeno o 90° mimo období, kdy hrozí výskyt náledí.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: Nevhodné umístění SDZ A 24.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 41. 577" E: 13° 38' 40. 115"

Staničení: km 64,857

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 64 - 65 | ID 6082



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 60 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 41. 731" E: 13° 38' 40. 564"

Staničení: km 64,869

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 64 - 65 | ID 6083

Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ**LOKALIZACE**

GPS: N: 49° 19' 43. 113" E: 13° 38' 43. 244"

Staničení: km 64,938

Lokalita: Malý Bor

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 64 - 65 | ID 6084

Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 115 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ**LOKALIZACE**

GPS: N: 49° 19' 43. 424" E: 13° 38' 44. 378"

Staničení: km 64,959

Lokalita:

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 65 - 66 | ID 6085



Návrh opatření: Realizace usměrnění dopravních proudů

Poznámka: Současně realizace SDZ.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
- ⊙ 1x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy

Poznámka: Absence SDZ P 2, E 2b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 44. 437" E: 13° 38' 50. 061"

Staničení: km 65,082

Lokalita: Malý Bor

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 65 - 66 | ID 6086



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence SDZ P 2.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 48. 402" E: 13° 38' 53. 103"

Staničení: km 65,224

Lokalita: Malý Bor

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 65 - 66 | ID 6087



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení prvků pro OOSPO

Poznámka: Provedení prvků pro OOSPO neodpovídá přechodu pro chodce, ale místu pro přecházení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 51. 265" E: 13° 39' 1. 112"

Staničení: km 65,437

Lokalita: Malý Bor

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 65 - 66 | ID 6089



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizované místo pro přecházení (např. poloha, provedení)

Poznámka: Absence přisvětlení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 50. 186" E: 13° 39' 8. 147"

Staničení: km 65,581

Lokalita: Malý Bor

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 65 - 66 | ID 6090



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 1700 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 49.314" E: 13° 39' 25.812"

Staničení: km 65,944

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 65 - 66 | ID 6240



Návrh opatření: Příčné odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená (výjezd / vjezd do obce).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 48.998" E: 13° 39' 26.296"

Staničení: km 65,954

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 66 - 67 | ID 6241



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 110 m - Stromořadí

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 48. 186" E: 13° 39' 32. 226"


Staničení: km 66,077

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 66 - 67 | ID 6242

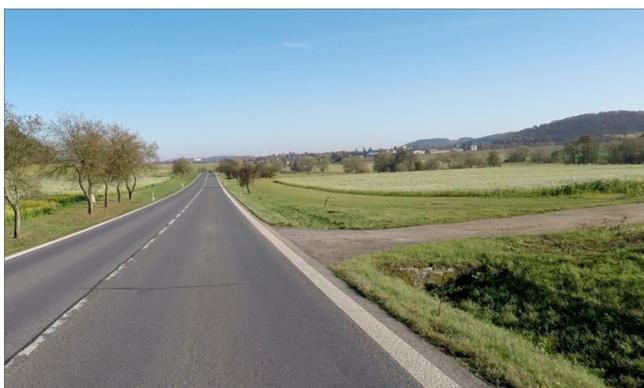

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 47. 051" E: 13° 39' 40. 236"

Staničení: km 66,242

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 66 - 67 | ID 6243



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 46. 446" E: 13° 39' 43. 944"

Staničení: km 66,322

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 66 - 67 | ID 6244



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 46. 248" E: 13° 39' 47. 116"

Staničení: km 66,374

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 66 - 67 | ID 6245



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 40 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 45. 729" E: 13° 39' 49. 192"

Staničení: km 66,426

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 66 - 67 | ID 6246



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 45. 025" E: 13° 39' 54. 286"


Staničení: km 66,535

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 66 - 67 | ID 6247

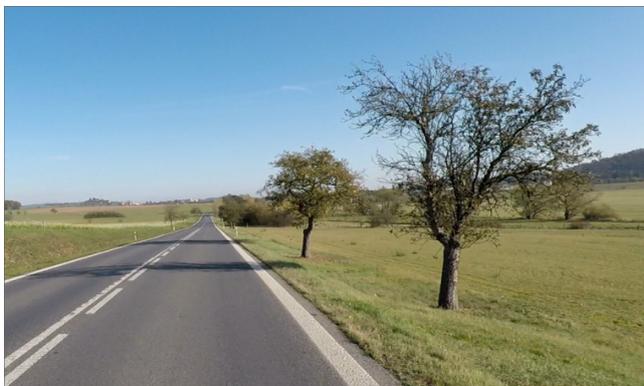

Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 44. 903" E: 13° 39' 54. 503"


Staničení: km 66,538

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 66 - 67 | ID 6248

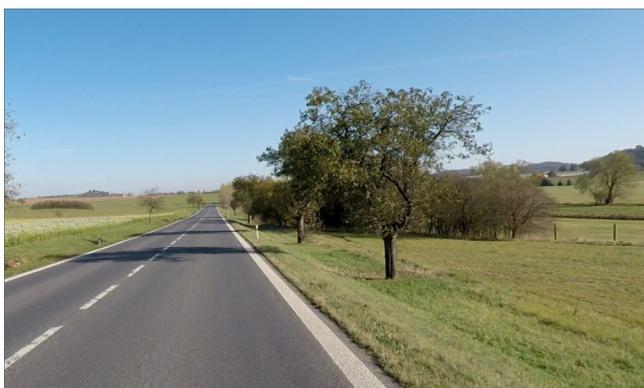

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 140 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 44. 023" E: 13° 40' 0. 871"

Staničení: km 66,671

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 66 - 67 | ID 6249



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 43. 07" E: 13° 40' 7. 881"

Staničení: km 66,813

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 66 - 67 | ID 6250



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

↔ 25 m - Betonové sloupy oplocení

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 42. 878" E: 13° 40' 8. 104"

Staničení: km 66,819

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 66 - 67 | ID 6251



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 90 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 42. 08" E: 13° 40' 14. 38"

Staničení: km 66,945

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6254



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 41. 668" E: 13° 40' 18. 899"


Staničení: km 67,042

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6252

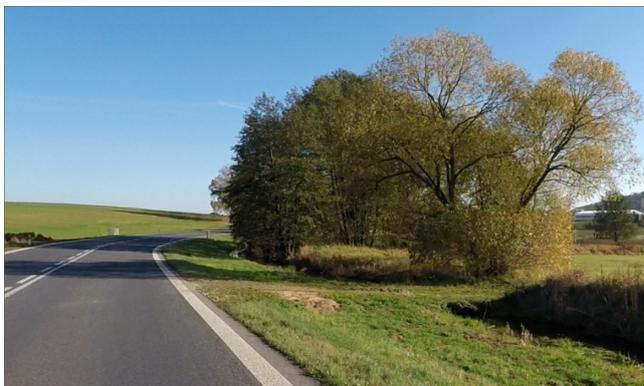

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 60 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 40. 878" E: 13° 40' 21. 858"

Staničení: km 67,107

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6253



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

Poznámka: Zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 40. 406" E: 13° 40' 24. 823"

Staničení: km 67,169

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6255



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 38.518" E: 13° 40' 29.463"

Staničení: km 67,280

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6256



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 4x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 37.256" E: 13° 40' 32.557"

Staničení: km 67,353

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h