



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA DOPRAVNÍ

Tomáš Kohout

**Analýza dopravně bezpečnostních rizik na silnici I/22
v Plzeňském kraji**

Příloha č. 18

**Přehled identifikovaných
dopravně – bezpečnostních deficitů
směr staničení - část F**

2020

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6259



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní stav SDZ

Poznámka: SDZ IJ 7 je poškozené.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 34. 291" E: 13° 40' 40. 383"

Staničení: km 67,535

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6260



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: Nahrazení SDZ za P 1P.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

Poznámka: SDZ P 1 svým provedením neodpovídá skutečnému uspořádání následující křižovatky, která je styková. V daném směru jízdy se komunikace připojuje z pravé strany.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 33. 316" E: 13° 40' 42. 889"

Staničení: km 67,594

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6257



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 32. 216" E: 13° 40' 44. 796"

Staničení: km 67,643

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6258



Návrh opatření: Realizace usměrnění dopravních proudů

Poznámka: Současně obnova VDZ.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy

Poznámka: Opotřebované VDZ V 4 na vedlejším ramenu křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 31. 231" E: 13° 40' 47. 814"

Staničení: km 67,713

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6261



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Nahrazení výše uvedené kombinace za SDZ A 12a.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ
Poznámka: Řidiči motorových vozidel jsou na úsek možného zvýšeného výskytu chodců neadekvátně upozorněni pomocí kombinace SDZ A 22 a E 13 s piktogramem chodce (č. 220).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 30. 72" E: 13° 40' 49. 749"
Staničení: km 67,755
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6262



Návrh opatření: Systematické opatření II.
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebovaná VDZ
⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
⊙ 1x - Nevhodný typ zastávky (zastávka se nachází v jízdním pruhu)
Poznámka: Absence VDZ V 11a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 30. 575" E: 13° 40' 50. 15"
Staničení: km 67,764
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6263



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v podobě příčného odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 2x - Sloupy el. vedení, VO apod.
- ⊙ 1x - Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)

Poznámka: Betonový základ sloupu VO tvoří pevnou překážku. V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená (výjezd / vjezd do obce).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 30.264" E: 13° 40' 50.768"

Staničení: km 67,779

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6885



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: Separace SDZ.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

Poznámka: Chybně umístěné SDZ A 1b, A 8 a IP 5 - nesmí být na jednom sloupu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 30.239" E: 13° 40' 50.755"

Staničení: km 67,779

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6264



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Strom
- ⊙ 2x - Sloupy el. vedení, VO apod.
- ⊙ 1x - Rozvaděč IS

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená (výjezd / vjezd do obce).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 28. 263" E: 13° 40' 55. 973"
Staničení: km 67,891
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6265



Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 27. 772" E: 13° 40' 57. 788"
Staničení: km 67,939
Lokalita: Horažďovice
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 67 - 68 | ID 6266



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 100 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 27. 451" E: 13° 40' 58. 372"

Staničení: km 67,956

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 68 - 69 | ID 6267



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizované místo pro přecházení (např. poloha, provedení)

Poznámka: Absence přisvětlení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 28. 022" E: 13° 41' 8. 363"

Staničení: km 68,159

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 68 - 69 | ID 6268



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 29. 004" E: 13° 41' 30. 837"

Staničení: km 68,610

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 68 - 69 | ID 6269



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: Umístění SDZ ve vzdálenosti do 25 m od křižovatky dle TP 65.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: SDZ P 2 je vzdálené od křižovatky 50 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 29. 045" E: 13° 41' 30. 949"

Staničení: km 68,612

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 68 - 69 | ID 6270



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 130 m - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 29. 523" E: 13° 41' 37. 853"

Staničení: km 68,753

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 68 - 69 | ID 6271



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 27. 034" E: 13° 41' 43. 781"

Staničení: km 68,903

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 68 - 69 | ID 6273



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 200 m - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 27. 013" E: 13° 41' 45. 095"

Staničení: km 68,922

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 68 - 69 | ID 6272



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Dlouhý nedělený přechod pro chodce

⊙ 1x - Absence prvků pro OOSPO

⊙ 1x - Absence požadavků bezbariérovosti

⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

⊙ 1x - Absence přisvětlení

Poznámka: Délka přechodu je 8 m. Chybně umístěné SDZ P 2 a B 28 ve směru proti staničení - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 26. 014" E: 13° 41' 47. 171"

Staničení: km 68,975

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6274



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Dlouhý nedělený přechod pro chodce
- ⊙ 1x - Absence prvků pro OOSPO
- ⊙ 1x - Absence požadavků bezbariérovosti
- ⊙ 1x - Absence přívětlení

Poznámka: Délka přechodu je 8 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 22. 875" E: 13° 41' 52. 617"

Staničení: km 69,122

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6275



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 21. 736" E: 13° 41' 53. 81"

Staničení: km 69,165

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6277



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizované místo pro přecházení (např. poloha, provedení)
Poznámka: Absence přisvětlení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 20. 578" E: 13° 41' 55. 91"
Staničení: km 69,221
Lokalita: Horažďovice
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 7975



Návrh opatření: Výměna konstrukce za deformovatelnou
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Dopravní značení na nedeformovatelné konstrukci
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 20. 331" E: 13° 41' 56. 056"
Staničení: km 69,226
Lokalita: Horažďovice
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6280



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizované místo pro přecházení (např. poloha, provedení)
Poznámka: Absence přisvětlení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 19.574" E: 13° 42' 3.664"
Staničení: km 69,381
Lokalita: Horažďovice
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6281



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizované místo pro přecházení, resp. chybějící přechod pro chodce
Poznámka: Absence přisvětlení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 18.589" E: 13° 42' 10.418"
Staničení: km 69,521
Lokalita: Horažďovice
Odpovědný správce: okres Klatovy
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6284



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 6b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 16.924" E: 13° 42' 13.498"

Staničení: km 69,604

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6289



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 110 m - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 16.669" E: 13° 42' 14.061"

Staničení: km 69,619

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6293



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: Řešit společně se záznamem ID 6608.

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Dlouhý nedělený přechod pro chodce
 - ⊙ 1x - Absence prvků pro OOSPO
 - ⊙ 1x - Absence požadavků bezbariérovosti
 - ⊙ 1x - Absence přisvětlení
 - ⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)
- Poznámka:** Délka přechodu je 11 m. Chybně umístěné SDZ P 2 a IP 6 ve směru staničení - nesmí být na jednom sloupku. Chybně umístěné SDZ P 2, IP 6 a IJ 2, E 7b ve směru proti staničení - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 15. 898" E: 13° 42' 15. 91"

Staničení: km 69,661

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6318



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- Poznámka:** Opotřebované VDZ V 2b. Absence VDZ V 2b oddělující průběžné jízdní pruhy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 13. 727" E: 13° 42' 18. 083"

Staničení: km 69,740

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6320



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 110 m - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 13.535" E: 13° 42' 18.561"

Staničení: km 69,751

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6324



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: Separace SDZ.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

Poznámka: Chybně umístěné SDZ IP 19 a A 31b - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 13.198" E: 13° 42' 19.681"

Staničení: km 69,775

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6326



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊖ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 12.937" E: 13° 42' 21.11"

Staničení: km 69,805

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6333



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

- ⊖ 1x - Dlouhý nedělený přechod pro chodce
- ⊖ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)
- ⊖ 1x - Absence prvků pro OOSPO
- ⊖ 1x - Absence požadavků bezbariérovosti
- ⊖ 1x - Absence přisvětlení

Poznámka: Délka přechodu je 10 m. Chybně umístěné SDZ P 2 a IP 6 - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 12.669" E: 13° 42' 24.393"

Staničení: km 69,870

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6336



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 5x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 12. 701" E: 13° 42' 26. 865"

Staničení: km 69,918

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 69 - 70 | ID 6338



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 25 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 12. 071" E: 13° 42' 26. 851"

Staničení: km 69,924

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6341



Návrh opatření: Adekvátní označení parkoviště (např. realizace SDZ IP 11a)

Poznámka: Náprava VDZ na V 10d.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

↔ 80 m - Neadekvátně vyznačené parkoviště nebo ČSPH (např. absence, resp. chybné provedení SDZ nebo VDZ)
Poznámka: Chybné provedení VDZ parkovacího pruhu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 11. 438" E: 13° 42' 31. 13"

Staničení: km 70,011

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6342



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: Separace SDZ.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Rizikové kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

Poznámka: Chybně umístěné SDZ P 2 a E 13 - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 10. 733" E: 13° 42' 34. 553"

Staničení: km 70,085

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6345



Návrh opatření: Adekvátní označení parkoviště (např. realizace SDZ IP 11a)

Poznámka: Náprava VDZ na V 10d.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

↔ 50 m - Neadekvátně vyznačené parkoviště nebo ČSPH (např. absence, resp. chybné provedení SDZ nebo VDZ)
Poznámka: Chybné provedení VDZ parkovacího pruhu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 10. 73" E: 13° 42' 35. 557"

Staničení: km 70,103

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6346



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: Separace SDZ.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

Poznámka: Chybně umístěné SDZ IS 3c a IJ 7, E 7b - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 9. 531" E: 13° 42' 42. 693"

Staničení: km 70,253

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6364



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 2b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 9.056" E: 13° 42' 45.522"

Staničení: km 70,311

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6365



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 8.577" E: 13° 42' 46.381"

Staničení: km 70,332

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6367



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 9.086" E: 13° 42' 48.184"

Staničení: km 70,363

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6370



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 7.806" E: 13° 42' 52.061"

Staničení: km 70,449

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6372



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 7.346" E: 13° 42' 54.397"

Staničení: km 70,498

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6886



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: Náprava VDZ na V 4.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 7.083" E: 13° 42' 57.028"

Staničení: km 70,553

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6373



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 230 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 7. 06" E: 13° 42' 57. 439"

Staničení: km 70,558

Lokalita:

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6887



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 6. 724" E: 13° 42' 59. 775"

Staničení: km 70,610

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6374



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 5. 486" E: 13° 43' 7. 428"

Staničení: km 70,767

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6379



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 4x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 5. 203" E: 13° 43' 8. 128"

Staničení: km 70,783

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6380



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 4. 703" E: 13° 43' 11. 87"

Staničení: km 70,862

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6382



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: Náprava VDZ na V 4.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 4. 728" E: 13° 43' 13. 362"

Staničení: km 70,891

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 8050



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 4. 284" E: 13° 43' 16. 046"

Staničení: km 70,946

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 70 - 71 | ID 6383



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: Náprava VDZ na V 4.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 4. 183" E: 13° 43' 17. 398"

Staničení: km 70,972

Lokalita: Horažďovice

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - P | km 71 - 72 | ID 6385



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 1300 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 3. 93" E: 13° 43' 19. 256"

Staničení: km 71,012

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 71 - 72 | ID 6386



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 19' 2. 802" E: 13° 43' 26. 227"

Staničení: km 71,158

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 71 - 72 | ID 6392



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ a VDZ
Poznámka: V daném směru jízdy nahradit VDZ V 2a za V 3, které bude umožňovat předjíždění protijedoucím vozidlům. Před přechod mezi VDZ V 2a a V 3 umístit V 9b a SDZ B 21a. Řešit společně se záznamem ID 6391.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 150 m - Chybně provedené VDZ (neodpovídá délce rozhledu pro předjíždění dle ČSN 73 6101)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 18' 56. 272" E: 13° 43' 35. 554"

Staničení: km 71,450

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 71 - 72 | ID 7976



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 18' 55. 491" E: 13° 43' 36. 006"

Staničení: km 71,466

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 71 - 72 | ID 6391



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: Řešit společně se záznamem ID 6392.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 18' 53. 429" E: 13° 43' 38. 9"

Staničení: km 71,552

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 71 - 72 | ID 6388



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 18' 52. 901" E: 13° 43' 39. 011"

Staničení: km 71,565

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 71 - 72 | ID 6389



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 18' 48.611" E: 13° 43' 44.11"

Staničení: km 71,732

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 71 - 72 | ID 6390



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 18' 47.597" E: 13° 43' 45.751"

Staničení: km 71,778

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 72 - 73 | ID 6393



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 18' 39.461" E: 13° 44' 2.016"

Staničení: km 72,191

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - P | km 72 - 73 | ID 6394



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 18' 37.966" E: 13° 44' 4.194"

Staničení: km 72,254

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Klatovy

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h