



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA DOPRAVNÍ

Tomáš Kohout

**Analýza dopravně bezpečnostních rizik na silnici I/22
v Plzeňském kraji**

Příloha č. 23

**Přehled identifikovaných
dopravně – bezpečnostních deficitů
směr proti staničení - část E**

2020

I/22 - L | km 14 - 13 | ID 1146



Návrh opatření: Příčné odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stojina závory (např. v místě vjezdu na odpočívku)

Poznámka: Závora svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 54.28" E: 13° 0' 58.535"

Staničení: km 13,287

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 14 - 13 | ID 1147



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 260 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 23' 54.487" E: 13° 0' 58.366"

Staničení: km 13,278

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 14 - 13 | ID 1148



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 1. 23" E: 13° 0' 50. 168"

Staničení: km 13,010

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 14 - 13 | ID 1149



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 1. 396" E: 13° 0' 49. 97"

Staničení: km 13,004

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 13 - 12 | ID 1150



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 4. 346" E: 13° 0' 46. 465"

Staničení: km 12,889

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 13 - 12 | ID 2360



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: Náprava VDZ na V 4.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 4. 33" E: 13° 0' 46. 381"

Staničení: km 12,889

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 13 - 12 | ID 1151



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 490 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 5. 005" E: 13° 0' 46. 103"

Staničení: km 12,867

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 13 - 12 | ID 2361



Návrh opatření: Realizace adekvátního odvodnění silničního příkopu
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Těleso PK

KATEGORIE

↔ 460 m - Neadekvátní odvodnění silničního příkopu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 5. 426" E: 13° 0' 45. 411"

Staničení: km 12,862

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 13 - 12 | ID 1152



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 17. 233" E: 13° 0' 31. 407"

Staničení: km 12,389

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 13 - 12 | ID 1153



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 250 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 17. 541" E: 13° 0' 31. 19"

Staničení: km 12,378

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 13 - 12 | ID 2362



Návrh opatření: Realizace svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence svodidla

Poznámka: Absence svodidla v místě koryta Koutského potoka.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 24. 107" E: 13° 0' 24. 97"

Staničení: km 12,134

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 13 - 12 | ID 2367



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 760 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 25. 441" E: 13° 0' 23. 298"

Staničení: km 12,091

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 13 - 12 | ID 2363



Návrh opatření: Realizace svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence svodidla

Poznámka: Absence svodidla v místě koryta Koutského potoka.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 25. 716" E: 13° 0' 23. 426"

Staničení: km 12,081

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 12 - 11 | ID 1154



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 3x - Strom

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 32. 917" E: 13° 0' 16. 863"

Staničení: km 11,820

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 12 - 11 | ID 1155



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 450 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 34. 776" E: 13° 0' 15. 207"

Staničení: km 11,754

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 12 - 11 | ID 1156



Návrh opatření: Systematické opatření II.

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 48. 315" E: 13° 0' 3. 315"

Staničení: km 11,288

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 12 - 11 | ID 2364



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 750 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 49. 508" E: 13° 0' 1. 966"

Staničení: km 11,230

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 12 - 11 | ID 1157



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: Řešit společně s deficitem ID 1158.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

Poznámka: Zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 49. 515" E: 13° 0' 2. 06"

Staničení: km 11,227

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 12 - 11 | ID 1158



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: Řešit společně s deficitem ID 1157.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 49.603" E: 13° 0' 2.321"

Staničení: km 11,227

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 12 - 11 | ID 1159



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 90 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 49.804" E: 13° 0' 1.983"

Staničení: km 11,221

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 12 - 11 | ID 1161



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 53. 617" E: 12° 59' 58. 41"

Staničení: km 11,082

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 12 - 11 | ID 1160



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 24' 54. 317" E: 12° 59' 57. 589"

Staničení: km 11,059

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 11 - 10 | ID 1162



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 70 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 0. 291" E: 12° 59' 46. 861"

Staničení: km 10,771

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 11 - 10 | ID 1164



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 45 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 2. 201" E: 12° 59' 43. 361"

Staničení: km 10,678

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 11 - 10 | ID 1165



Návrh opatření: Systematické opatření II.
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 3. 442" E: 12° 59' 41. 338"

Staničení: km 10,620

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 11 - 10 | ID 1183



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 4. 184" E: 12° 59' 39. 701"

Staničení: km 10,582

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 11 - 10 | ID 1184



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - připojovanou komunikací
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 6.665" E: 12° 59' 35.32"
Staničení: km 10,470
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Domažlice
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 11 - 10 | ID 1194



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
Poznámka: Absence VDZ V 4 na vedlejším ramenu křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 6.639" E: 12° 59' 35.281"
Staničení: km 10,466
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Domažlice
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 11 - 10 | ID 1188



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 1400 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 6. 833" E: 12° 59' 34. 804"

Staničení: km 10,458

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 11 - 10 | ID 1185



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Separace SDZ. SDZ A 24 musí být dočasně odstraněno nebo otočeno o 90° mimo období, kdy hrozí výskyt náledí.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: Chybně umístěné SDZ B 6 a A 24, E 4 - nesmí být na jednom sloupku. Nevhodné umístění SDZ A 24.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 7. 122" E: 12° 59' 34. 499"

Staničení: km 10,446

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 11 - 10 | ID 1187



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 225 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 8.567" E: 12° 59' 31.95"

Staničení: km 10,381

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 10 - 9 | ID 1189



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

Poznámka: Výškový náběh svodidla není pevně zavázán do zemního tělesa.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 12.842" E: 12° 59' 7.091"

Staničení: km 9,857

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 10 - 9 | ID 1190



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel
Poznámka: Výškový náběh svodidla není pevně zavázán do zemního tělesa.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 15. 801" E: 12° 58' 59. 4"
Staničení: km 9,677
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Domažlice
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 10 - 9 | ID 1191



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 40 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 17. 76" E: 12° 58' 35. 81"
Staničení: km 9,190
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: okres Domažlice
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 10 - 9 | ID 1192



Návrh opatření: Systematické opatření II.

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní stav SDZ
 - ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
- Poznámka:** Vychýlené SDZ IJ 4b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 19. 016" E: 12° 58' 32. 16"

Staničení: km 9,106

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 10 - 9 | ID 1195



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- Poznámka:** Absence VDZ V 4 na vedlejším ramenu křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 19. 792" E: 12° 58' 29. 288"

Staničení: km 9,045

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 10 - 9 | ID 1196



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 1300 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 19.996" E: 12° 58' 28.399"

Staničení: km 9,022

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 9 - 8 | ID 1198



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 20.847" E: 12° 58' 26.101"

Staničení: km 8,977

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 9 - 8 | ID 1200



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: Řešit společně se záznamem ID 1199.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 4x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 26.528" E: 12° 58' 17.561"


Staničení: km 8,722

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 9 - 8 | ID 1199

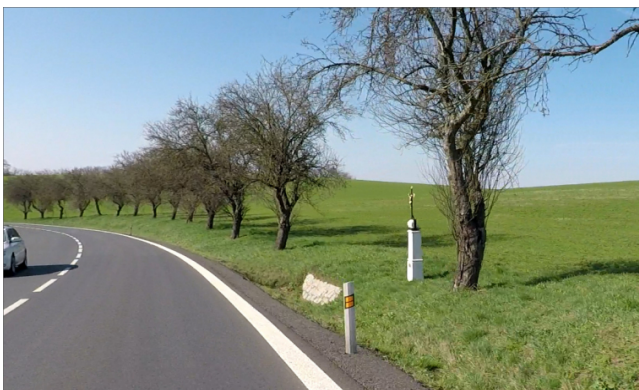

Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: Řešit společně se záznamem ID 1200.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku

⊙ 1x - Sakrální objekt, památník apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 26.582" E: 12° 58' 17.338"

Staničení: km 8,717

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 9 - 8 | ID 1201



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 28.263" E: 12° 58' 11.419"

Staničení: km 8,589

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 9 - 8 | ID 1203



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 28.583" E: 12° 58' 10.525"

Staničení: km 8,568

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 9 - 8 | ID 1204



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 28.614" E: 12° 58' 9.636"

Staničení: km 8,551

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 9 - 8 | ID 1206



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel

Poznámka: Současně realizace směrového vychýlení svodidla a zavázání do svahu.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - stromem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 30.863" E: 12° 57' 59.301"

Staničení: km 8,312

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 9 - 8 | ID 1207



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti začátku svodidla, riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 32. 804" E: 12° 57' 55. 656"

Staničení: km 8,220

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 9 - 8 | ID 2365



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 34. 192" E: 12° 57' 50. 158"

Staničení: km 8,102

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 9 - 8 | ID 1212



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 36. 217" E: 12° 57' 46. 792"

Staničení: km 8,003

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 8 - 7 | ID 1213



Návrh opatření: Systematické opatření II.
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

Poznámka: Nástupní hrana neadekvátně vyvýšena.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 42. 598" E: 12° 57' 37. 102"

Staničení: km 7,725

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 8 - 7 | ID 1214



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 43. 226" E: 12° 57' 35. 687"

Staničení: km 7,694

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 8 - 7 | ID 1216



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 370 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 44. 469" E: 12° 57' 33. 075"

Staničení: km 7,627

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 8 - 7 | ID 1220



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 20 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 46.574" E: 12° 57' 30.015"

Staničení: km 7,535

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 8 - 7 | ID 1221



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 50 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 48.589" E: 12° 57' 27.263"

Staničení: km 7,456

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 8 - 7 | ID 1223



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 70 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená (výjezd / vjezd do obce).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 51.698" E: 12° 57' 22.768"

Staničení: km 7,319

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 8 - 7 | ID 1319



Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 52.972" E: 12° 57' 20.347"

Staničení: km 7,258

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 8 - 7 | ID 1320



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4, resp. V 1a.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu a VDZ oddělující jízdní pruhy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 53. 619" E: 12° 57' 19. 7"

Staničení: km 7,238

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 8 - 7 | ID 1321



Návrh opatření: Realizace změny
Poznámka: Výměna SDZ P 1 za P 2 a umístění SDZ ve vzdálenosti do 25 m od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: Neadekvátní provedení SDZ P 1 pro upozornění na křižovatku, která se nachází v intravilánu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 25' 54. 827" E: 12° 57' 17. 873"

Staničení: km 7,185

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 7 - 6 | ID 1323



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 30 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 0.692" E: 12° 57' 8.753"

Staničení: km 6,928

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 7 - 6 | ID 1324



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 5x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: V současné době jedna konstrukce bez reklamní plochy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 1.173" E: 12° 57' 7.594"

Staničení: km 6,902

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 7 - 6 | ID 1326



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: V současné době pouze RZ bez reklamy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 4. 149" E: 12° 56' 57. 943"

Staničení: km 6,686

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 7 - 6 | ID 1327



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 5. 535" E: 12° 56' 53. 419"

Staničení: km 6,584

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 7 - 6 | ID 1330



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 10.583" E: 12° 56' 37.087"

Staničení: km 6,217

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 7 - 6 | ID 1339



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 11.17" E: 12° 56' 35.06"

Staničení: km 6,176

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 6 - 5 | ID 1342



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 13.898" E: 12° 56' 26.422"

Staničení: km 5,981

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 6 - 5 | ID 1341



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 13.672" E: 12° 56' 24.033"

Staničení: km 5,940

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 6 - 5 | ID 1344



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 160 m - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 14.564" E: 12° 56' 23.883"

Staničení: km 5,926

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 6 - 5 | ID 1346



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Separace SDZ.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

Poznámka: Chybně umístěné SDZ IJ 10, E 7b a IP 11a, E 9 - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 19.238" E: 12° 56' 18.456"

Staničení: km 5,705

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 6 - 5 | ID 1349



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 23. 605" E: 12° 56' 13. 493"

Staničení: km 5,450

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 6 - 5 | ID 1351



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 25. 498" E: 12° 56' 10. 065"

Staničení: km 5,450

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 6 - 5 | ID 1356



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Umístění SDZ B 29 na retroreflexní žlutozelený fluorescenční podklad.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

Poznámka: Rizikové společné umístění SDZ A 12b a na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu a SDZ B 29 bez retroreflexního žlutozeleného fluorescenčního podkladu na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 29. 733" E: 12° 55' 58. 995"

Staničení: km 5,192

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 6 - 5 | ID 1354



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 29. 831" E: 12° 55' 59. 057"

Staničení: km 5,192

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 6 - 5 | ID 1357



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 29. 868" E: 12° 55' 58. 7"

Staničení: km 5,185

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 5 - 4 | ID 1361



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: Separace SDZ.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

Poznámka: Chybně umístěné SDZ IS 3c a IJ 8, IJ 10, E 7b - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 29. 37" E: 12° 55' 37. 41"

Staničení: km 4,753

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 5 - 4 | ID 1363



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Separace SDZ.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

Poznámka: Chybně umístěné SDZ IS 24c, B 28 a IP 11a, E 7b - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 27. 087" E: 12° 55' 30. 314"

Staničení: km 4,584

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 4 - 3 | ID 1366



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: SDZ A 24 musí být dočasně odstraněno nebo otočeno o 90° mimo období, kdy hrozí výskyt náledí.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: Nevhodné umístění SDZ A 24.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 33. 648" E: 12° 54' 57. 224"

Staničení: km 3,834

Lokalita: Domažlice

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 4 - 3 | ID 1368



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 2500 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 40.683" E: 12° 54' 40.432"

Staničení: km 3,419

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 4 - 3 | ID 1370



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

Poznámka: Zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 41.885" E: 12° 54' 35.283"

Staničení: km 3,309

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 4 - 3 | ID 1371



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 3x - Strom

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 43.068" E: 12° 54' 30.224"

Staničení: km 3,199

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 4 - 3 | ID 1378



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 43.559" E: 12° 54' 27.783"

Staničení: km 3,150

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 4 - 3 | ID 1380



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 55 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 43.691" E: 12° 54' 27.768"

Staničení: km 3,146

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 4 - 3 | ID 1379



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 43.732" E: 12° 54' 26.928"

Staničení: km 3,131

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 4 - 3 | ID 1381



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 44.356" E: 12° 54' 24.138"

Staničení: km 3,070

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 4 - 3 | ID 1382



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 5x - Strom

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 44.808" E: 12° 54' 22.438"

Staničení: km 3,035

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 3 - 2 | ID 1384



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: Čela propustku jsou zakryta zelení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 46. 25" E: 12° 54' 15. 777"

Staničení: km 2,892

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 3 - 2 | ID 1385



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 46. 693" E: 12° 54' 12. 788"

Staničení: km 2,836

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 3 - 2 | ID 1387



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 5x - Strom

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 48.658" E: 12° 54' 5.146"

Staničení: km 2,668

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 3 - 2 | ID 1388



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: Náprava VDZ na V 4.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 51.282" E: 12° 53' 52.718"

Staničení: km 2,404

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 3 - 2 | ID 1392



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v podobě příčné odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 51. 514" E: 12° 53' 52. 4"

Staničení: km 2,397

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 3 - 2 | ID 1393



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 130 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 51. 715" E: 12° 53' 51. 202"

Staničení: km 2,373

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 3 - 2 | ID 1394



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 340 m - Stromořadí

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 53.289" E: 12° 53' 44.095"

Staničení: km 2,222

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 2 - 1 | ID 1395



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Nahrazení SDZ za P 1L.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

Poznámka: SDZ P 1 svým provedením neodpovídá skutečnému uspořádání následující křižovatky, která je styková. V daném směru jízdy se komunikace připojuje z levé strany.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 56.064" E: 12° 53' 31.33"

Staničení: km 1,949

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 2 - 1 | ID 1398



Návrh opatření: Systematické opatření II.

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
- ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

Poznámka: Absence SDZ IJ 4b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 57. 37" E: 12° 53' 25. 768"

Staničení: km 1,827

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 2 - 1 | ID 1401



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 57. 834" E: 12° 53' 23. 595"

Staničení: km 1,787

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 2 - 1 | ID 1403



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 150 m - Stromořadí

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 58.054" E: 12° 53' 22.891"

Staničení: km 1,769

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 2 - 1 | ID 1404



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: Čela propustku jsou zakryta zelení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 59.683" E: 12° 53' 15.484"

Staničení: km 1,612

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 2 - 1 | ID 1406



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Strom

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 26' 59. 99" E: 12° 53' 14. 249"

Staničení: km 1,587

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 2 - 1 | ID 1407



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 120 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 1. 271" E: 12° 53' 8. 667"

Staničení: km 1,466

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 2 - 1 | ID 1408



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

Poznámka: Zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 2. 294" E: 12° 53' 3. 579"

Staničení: km 1,358

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 2 - 1 | ID 1409



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: Strom se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 4. 108" E: 12° 52' 59. 33"

Staničení: km 1,253

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 2 - 1 | ID 1410



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 4. 199" E: 12° 52' 58. 249"

Staničení: km 1,238

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 2 - 1 | ID 1412



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 5x - Strom

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 5. 263" E: 12° 52' 56. 221"

Staničení: km 1,181

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 2 - 1 | ID 1413



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 4x - Strom

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 7.165" E: 12° 52' 51.702"

Staničení: km 1,072

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 2 - 1 | ID 1415



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: Čela propustku jsou zakryta zelení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 7.919" E: 12° 52' 49.8"

Staničení: km 1,027

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 1 - 0 | ID 1416



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 3x - Strom

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 8.597" E: 12° 52' 47.984"

Staničení: km 0,985

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 1 - 0 | ID 1417



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 9.463" E: 12° 52' 45.821"

Staničení: km 0,932

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 1 - 0 | ID 1419



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Strom

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 10.047" E: 12° 52' 44.363"

Staničení: km 0,901

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/22 - L | km 1 - 0 | ID 1420



Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 10.109" E: 12° 52' 43.494"

Staničení: km 0,885

Lokalita: Draženov

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 1 - 0 | ID 1422



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Separace SDZ.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Rizikové kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)
Poznámka: Chybně umístěné SDZ P 2 a IS 19b, IS 19c - nesmí být na jednom sloupku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 15. 57" E: 12° 52' 29. 575"
Staničení: km 0,555
Lokalita: Draženov
Odpovědný správce: okres Domažlice
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 1 - 0 | ID 1423



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: Současně oprava SDZ.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní stav SDZ
⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
Poznámka: Otočené SDZ IJ 4b. Opotřebované VDZ V 11a, V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 16. 091" E: 12° 52' 28. 151"
Staničení: km 0,523
Lokalita: Draženov
Odpovědný správce: okres Domažlice
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 1 - 0 | ID 1424



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 16. 477" E: 12° 52' 27. 156"

Staničení: km 0,500

Lokalita: Draženov

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/22 - L | km 1 - 0 | ID 1425



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 27' 22. 688" E: 12° 52' 13. 667"

Staničení: km 0,158

Lokalita: Draženov

Odpovědný správce: okres Domažlice

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h