



PLNÁ VAZBA SE STANOVENÍ PORUCH

m 1:75

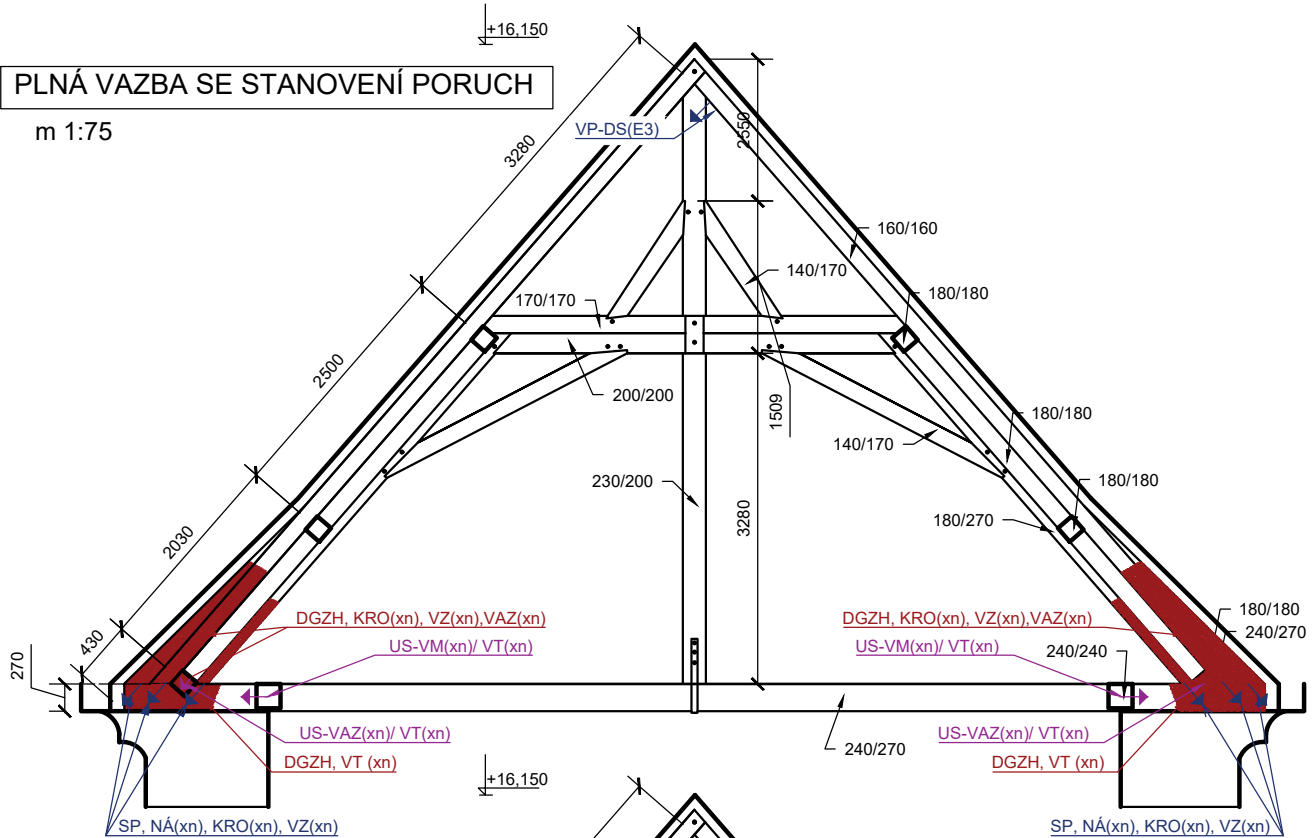

JALOVÁ VAZBA SE STANOVENÍ PORUCH

m 1:75

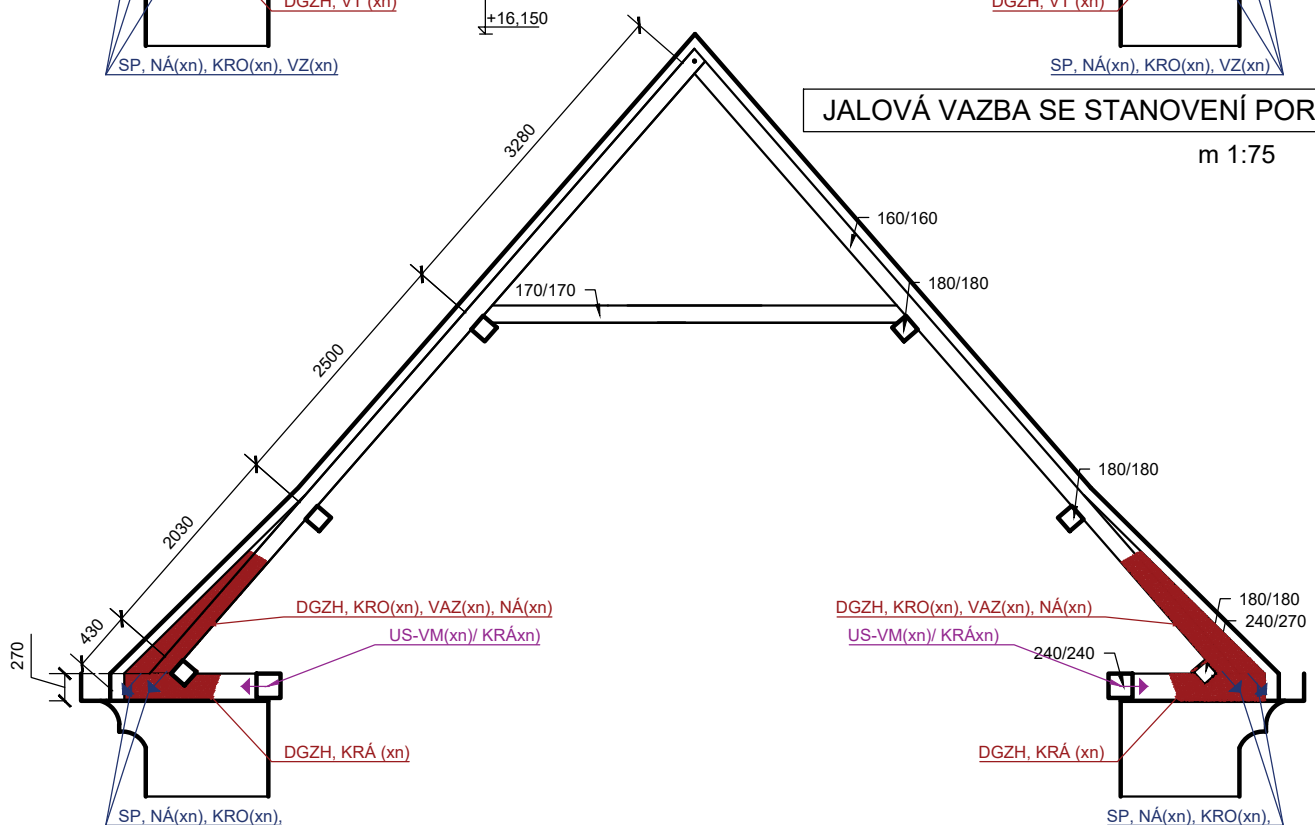

LEGENDA ZNAČENÍ PORUCH

OZN.	NÁZEV A PŮVOD PORUCHY	ZASAŽENÉ PRVKY	OZN.	NÁZEV A PŮVOD PORUCHY	ZASAŽENÉ PRVKY
DGZH	DEGRADACE ZHLAVÍ	KRO-krokev, VZ-vzpěradlo, VAZ-vaznice	SP	SVISLÝ POSUN	
DGZH	DEGRADACE ZHLAVÍ	KRÁ- krátčata	SP	SVISLÝ POSUN	
DGZH	DEGRADACE ZHLAVÍ	KRO-krokev, NÁ-námětek, VAZ-vaznice	VP	VODOROVNÝ POSUN	
DGZH	DEGRADACE ZHLAVÍ	VT-vazný trám	ČVUT-FSV, THÁKUROVA PRAHA 6, KATEDRA POZEMNÍCH STAVEB (K124) ZPRACOVAL: LUKÁŠ DEJDAR VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. Aneta Maroušková PŘEDMĚT: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE NÁZEV: Kostel svatého Mikuláše ČÍSLO B9 ŘEZ DEGRADOVANÝM KROVEM		
US	UVOLNĚNÝ SPOJ	VM-výměna/KRÁ-krátče			
US	UVOLNĚNÝ SPOJ	VM-výměna/VT-vazný trám			
US	UVOLNĚNÝ SPOJ	VAZ-vaznice/VT-vazný trám			